

MSE 340-2020

Procédés de mise en œuvre Partie I

veronique.michaud@epfl.ch

Laboratory for Processing of Advanced Composites (LPAC),
Institut des matériaux (IMX)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
CH-1015 Lausanne

Mise en œuvre des composites

En général, le renfort est déjà sous sa forme définitive: fibre, poudre de composition donnée, et potentiellement tissé ou assemblé.

-> C' est la matrice qui est transformée lors de la mise en œuvre

-> L' interface est aussi créée lors de la mise en œuvre

La mise en œuvre doit assurer:

- de préserver l' intégrité du renfort et son orientation si nécessaire
- de fournir une matrice qui entre en contact intime avec le renfort, développe les propriétés mécaniques désirées, et présente peu de défauts.
- d' être la moins chère possible, et la plus rapide possible pour un cahier des charges donné.

Plan des 3 cours sur la mise en oeuvre

1- Exemples des différents procédés de mise en oeuvre qui existent, comment les classer et les sélectionner pour quelle application?

2- Phénomènes physiques lors de la mise en oeuvre, comment modéliser la cinétique de mise en oeuvre?

3- Exemples et exercices d'application, quelques mots sur le recyclage des composites

Comment choisir quel procédé?

Un procédé? Les conditions de mise en œuvre? La nature de la matrice, la nature et la forme du renfort, etc...?

1 - cahier des charges de la pièce: forme, propriétés mécaniques, environnement: humidité, température, UV

2- choix des matériaux, et de plusieurs possibilités de design de la pièce.

3- mise en œuvre? Dépend du choix des matériaux et du design, mais aussi des contraintes de fabrication: nbre de pièces par an, cout des équipements, capacité des fours, etc..

Comment choisir?

4 - Mise en œuvre choisie...comment garantir que la qualité des pièces sera bonne (orientation des fibres, adhésion fibre-matrice, taux de porosité, respect des propriétés utilisées lors de la phase de design...)?


5- Comment être sûr que l'on a optimisé la production en termes de coût, cadence, qualité, choix des consommables (moule, bêche, démoulant, etc) ? Impact économique et environnemental de la pièce au cours de sa vie?

-> Connaître et maîtriser les phénomènes physiques, mécaniques, etc...


Panorama des méthodes de mise en œuvre des composites

Comment classer les méthodes?

- Classement en fonction du type de résine, thermodurcissable ou thermoplastique (traditionnel, lié à la viscosité du fluide)
- Classement en fonction du facteur de forme du renfort, L/d , et de l'orientation (aléatoire versus fibres alignées)
- Classement en fonction de la distance relative parcourue par la résine.

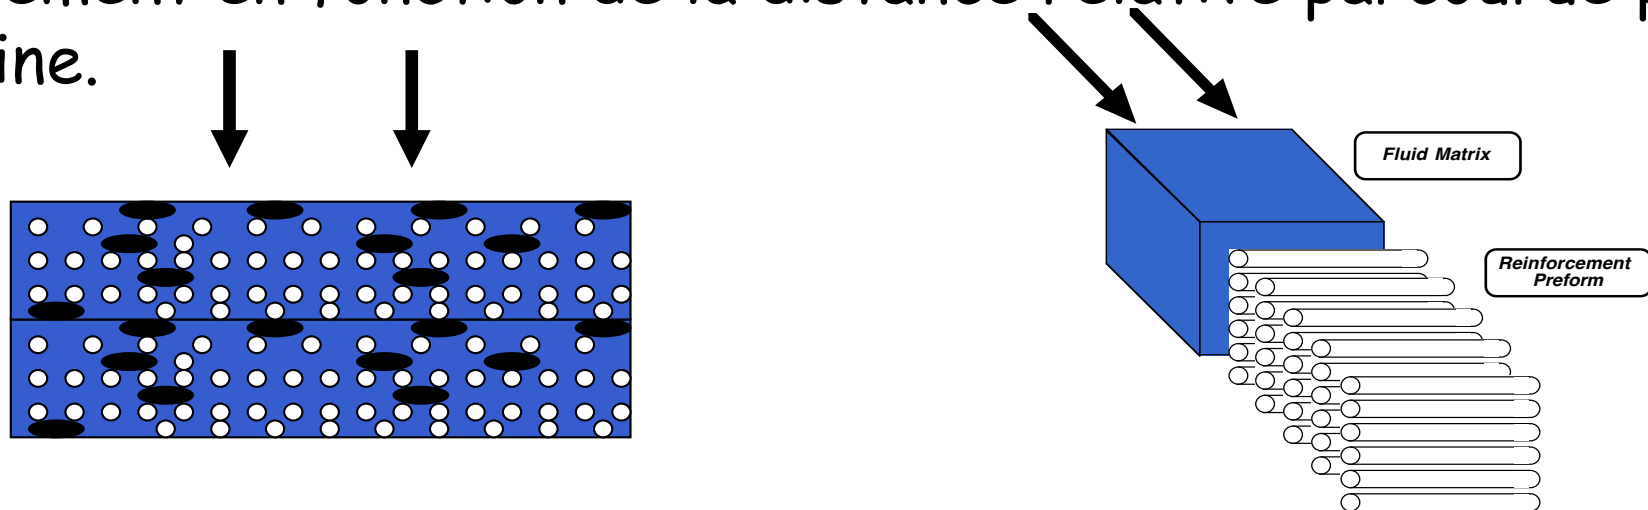


Facteur de forme des renforts

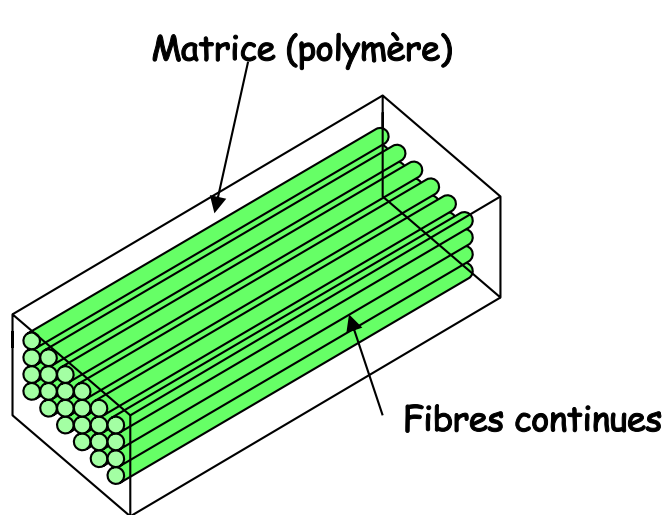


- Fibres orientées
- Composites unidirectionnels (UD)
- Thermodurcis, thermoplastiques

$L/d > 1000$
Méthodes
adaptées aux
fibres longues

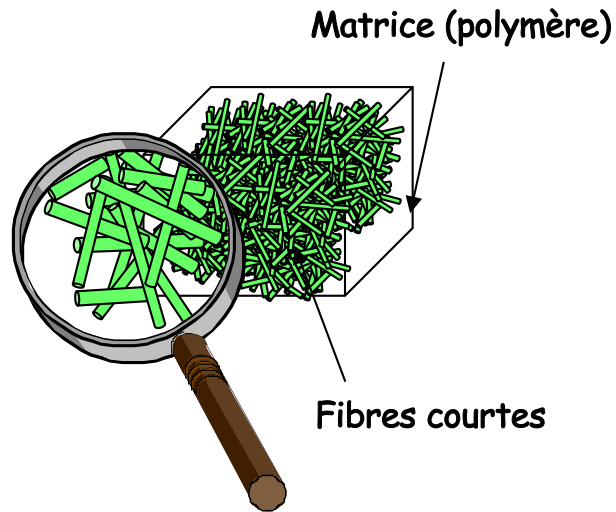

- Distribution de fibres courtes (< 3mm)
- Surtout des matrices thermoplastiques

L/d entre
100 et 1000

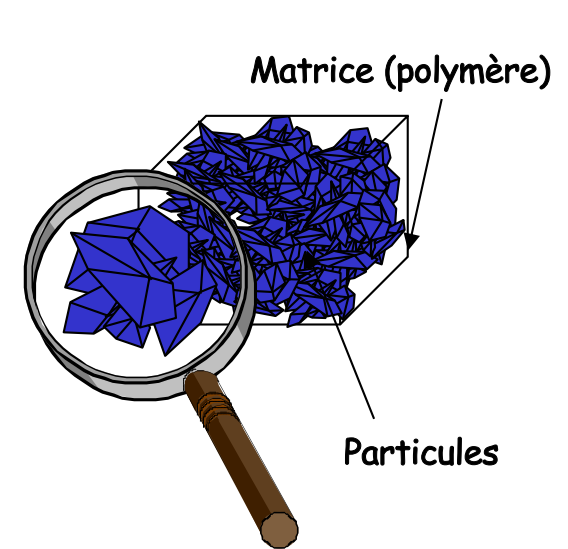


- Particules (1-400 μ m), silice, argile...
- Thermodurs et thermoplastiques


$L/d < 100$ (et
nanorenforts de large
 L/d)

Méthodes héritées de la plasturgie,
mise en oeuvre de polymères chargés


Sélection

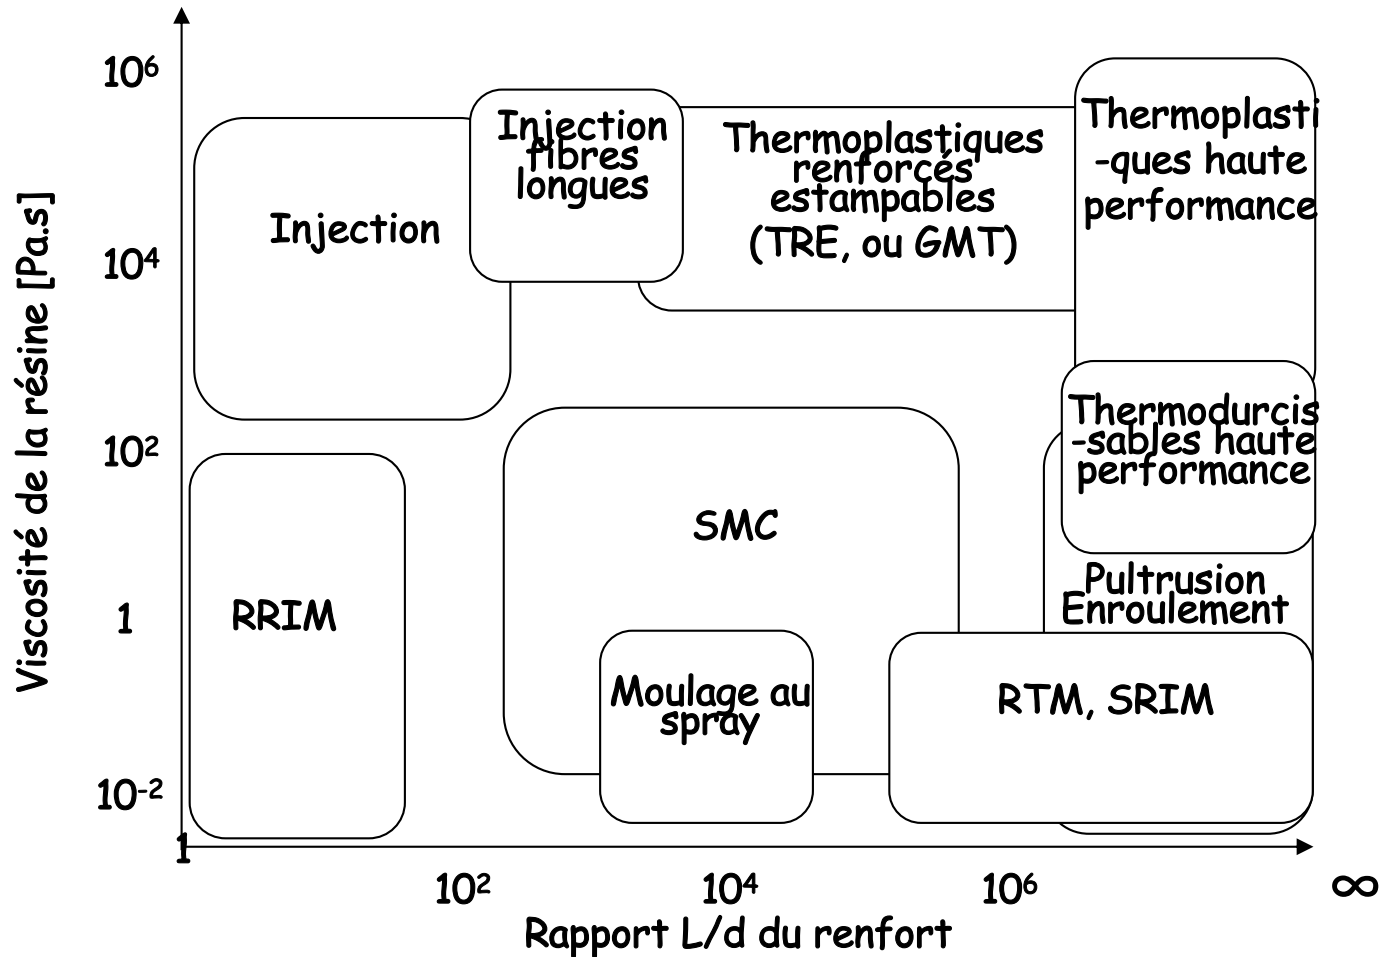




Sélection

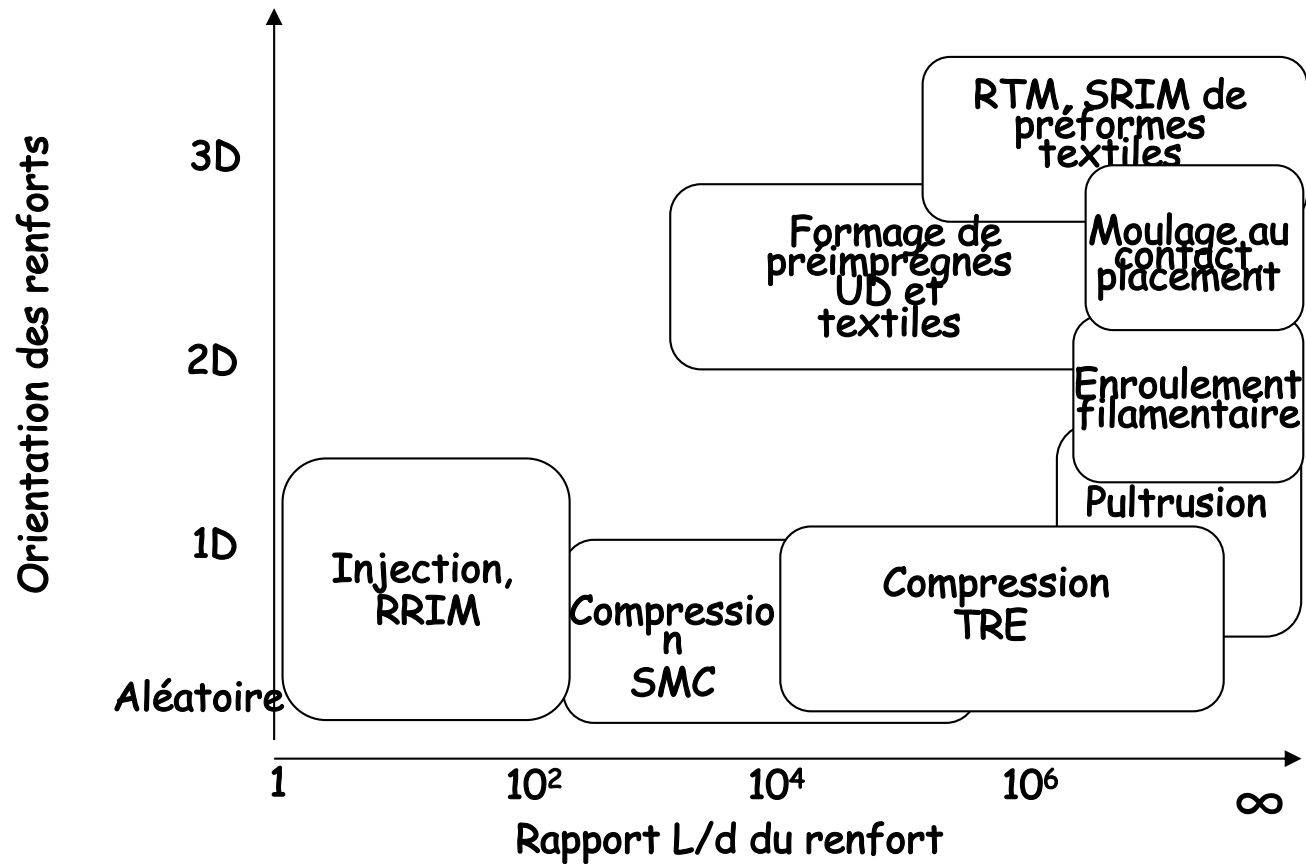

Sélection

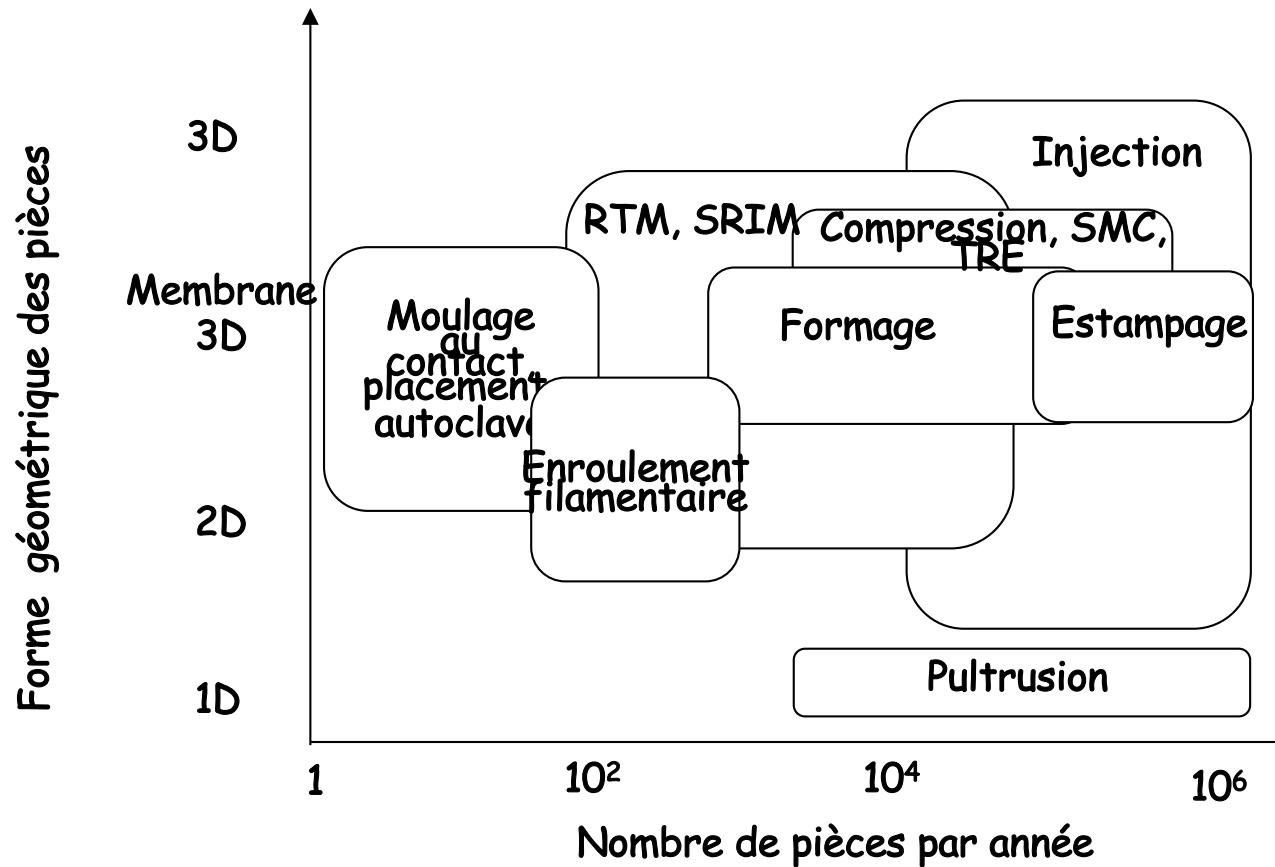


Fibres courtes/résines thermoplastiques

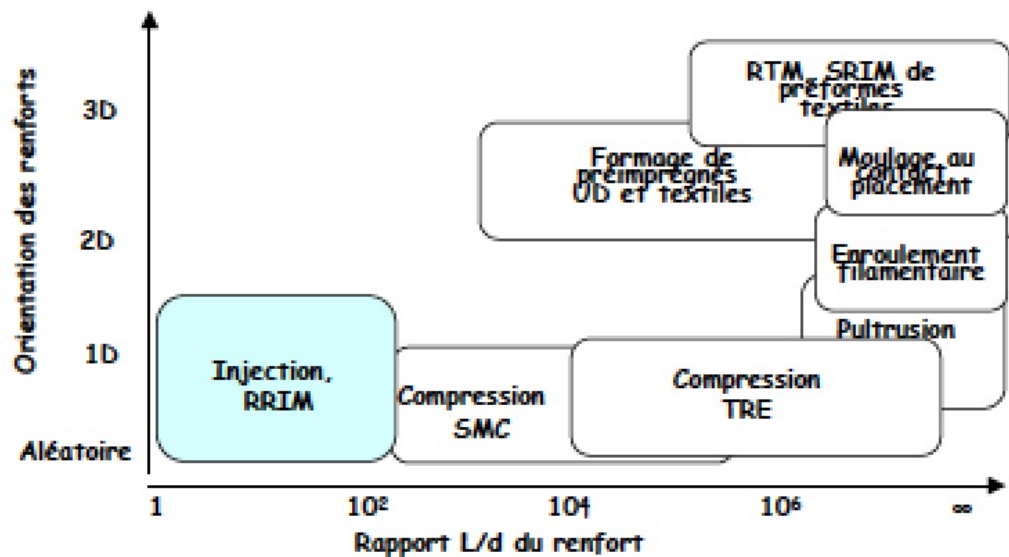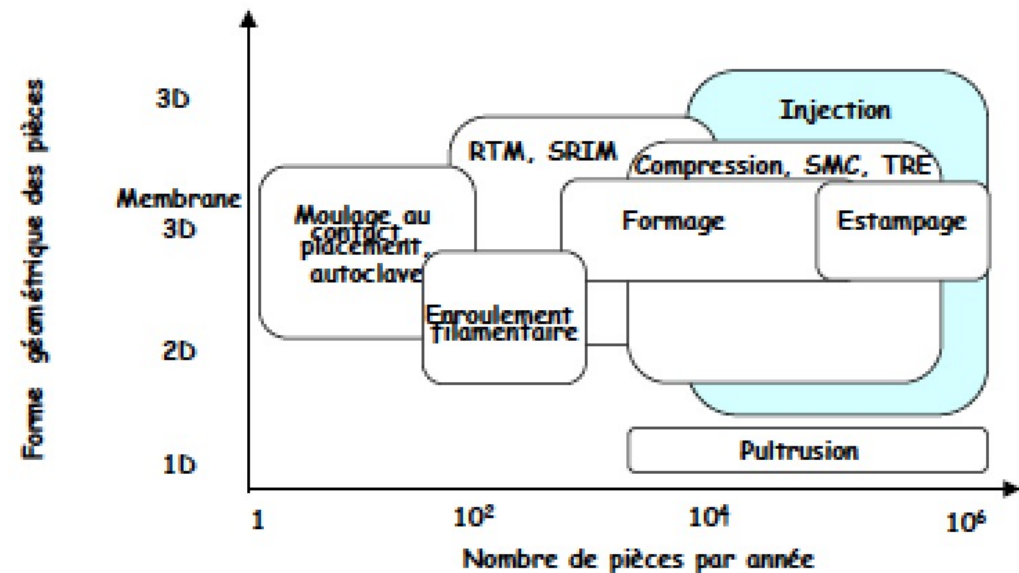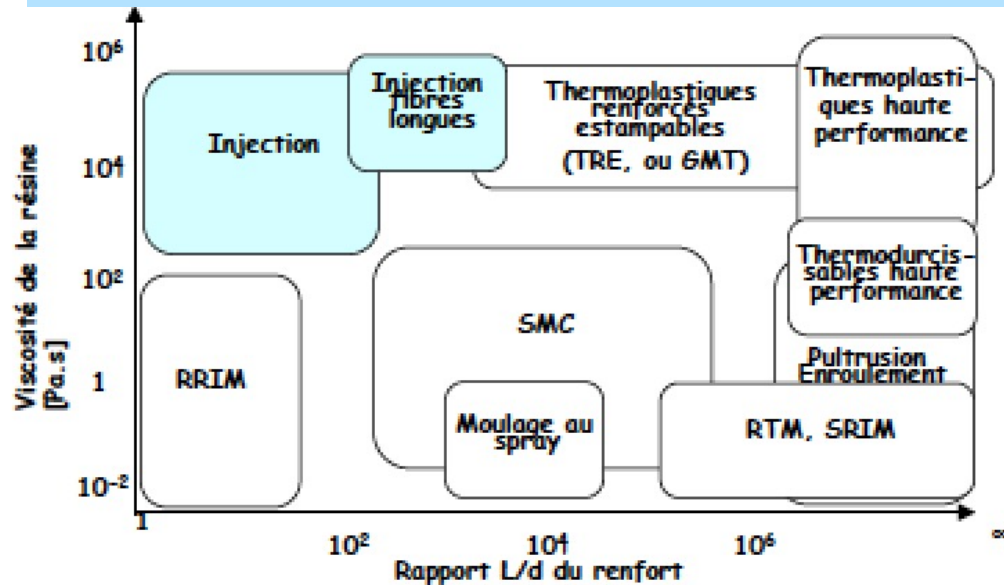

(a) Préimprégnés → moule → mise en forme



(b) Fibres → renfort textile
 Résine → moule → imprégnation par moulage

Moulage par injection

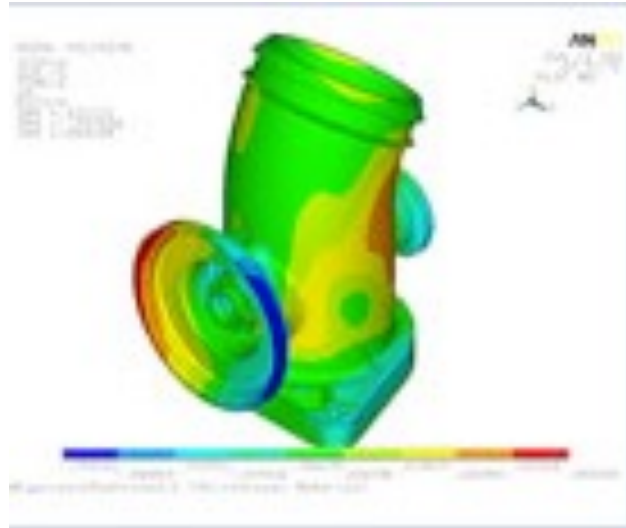

Thermoplastiques
Fibres courtes

Pièces complexes

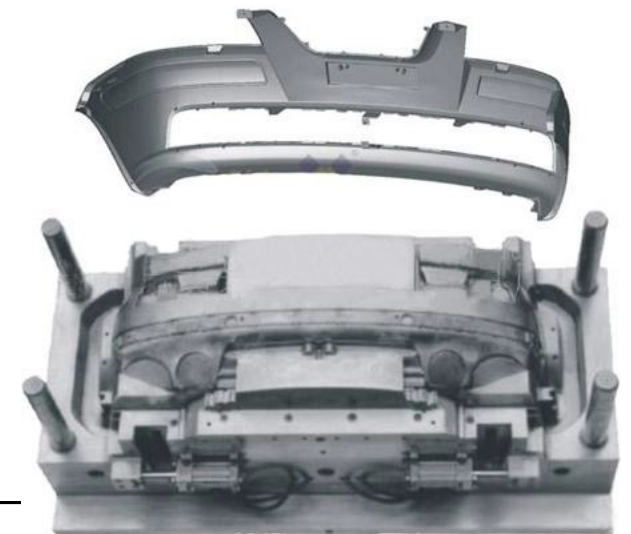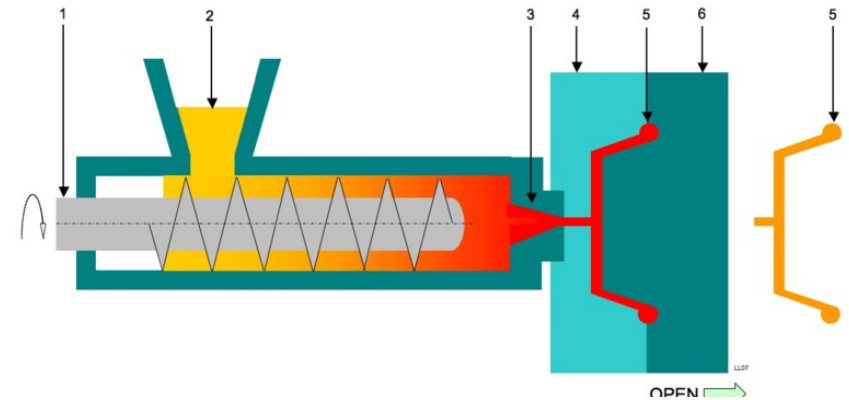

www.plasticmould.net


Avantages :

Pièces complexes
Qualité des pièces
Cadences élevées

Inconvénients :

Coût de l'outillage
Limité aux fibres courtes
Orientation des fibres
Limité aux petites pièces

Moulage par extrusion

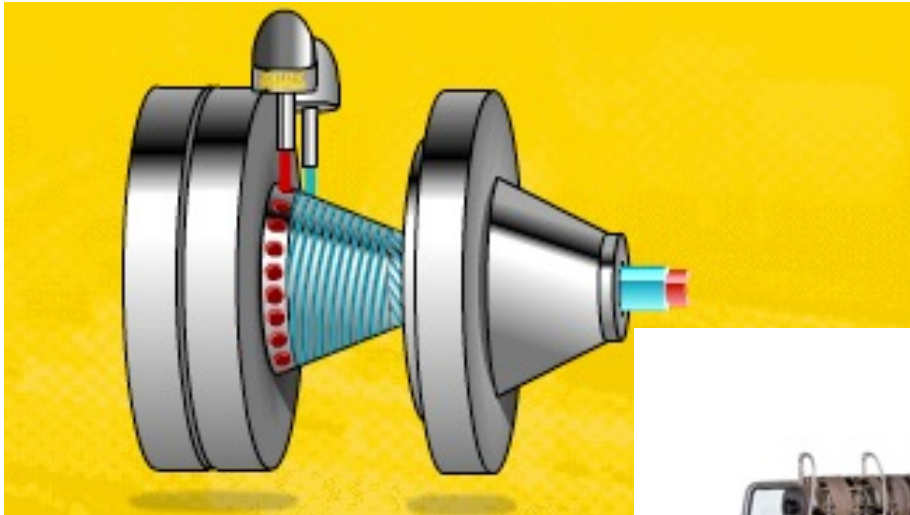

Conical extruder

Thermoplastiques
Fibres courtes
Profilés, plusieurs couches possibles




Twin screw extruder



Avantages :	Inconvénients :
Coût Qualité des pièces Cadences élevées	Coût de l'outillage Limité aux fibres courtes Orientation des fibres Limité aux profilés


Fabrication additive: Fused Deposition Modelling

(a) Fused Filament Fabrication

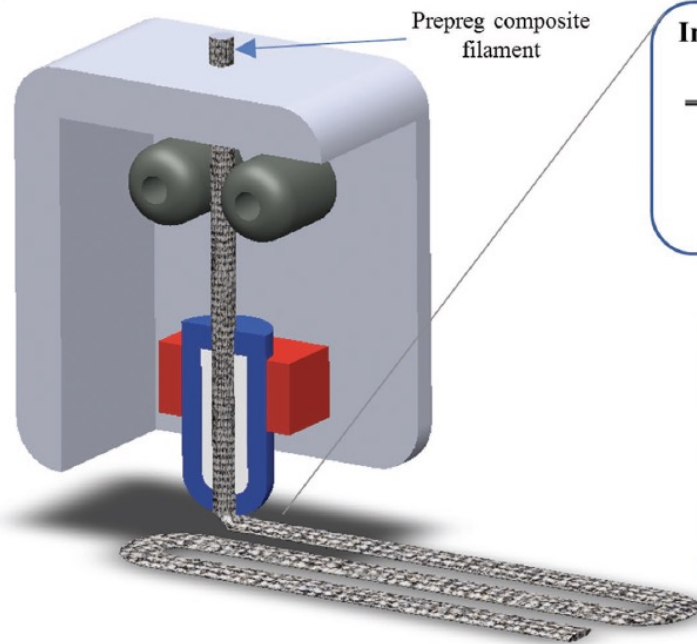


Other Approaches

In-situ coating with liquid resin

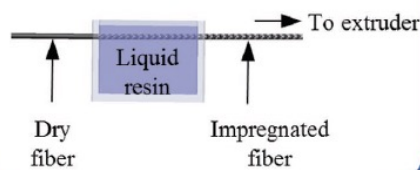

In-situ fusion with molten thermoplastic

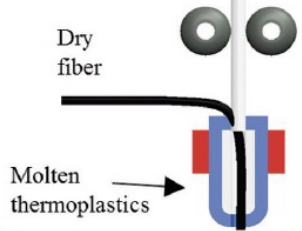

Thermoplastiques
Fibres courtes
Formes complexes



Arevo labs




Mark Forged

Adv. Mater. Technol. 2019, 4, 1800271

Avantages :	Inconvénients :
Coût faible de l'équipement Réalisation de prototypes	Limité aux fibres courtes, tentatives avec des fibres longues en cours Qualité, propriétés mécaniques transverses




Fabrication additive: Liquid deposition modeling

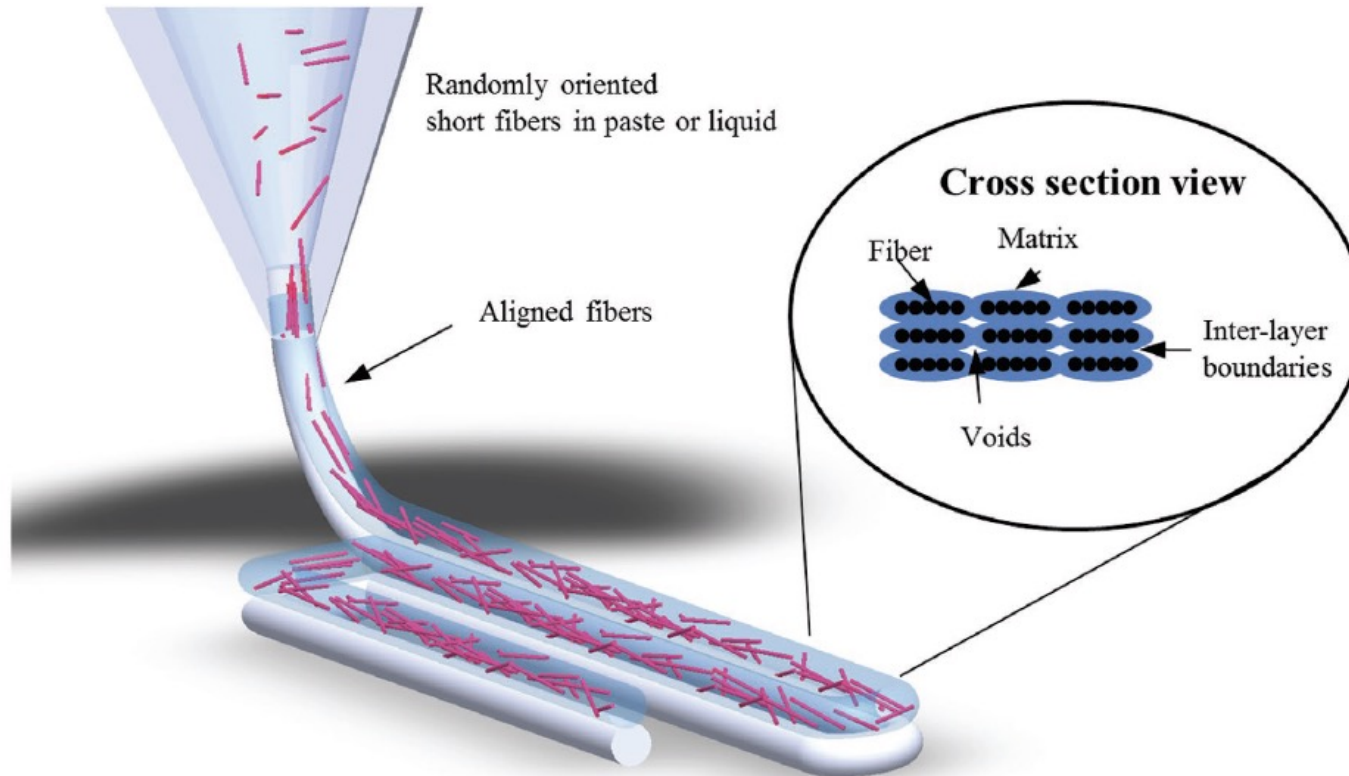

Adv. Mater. Technol. 2019, 4, 1800271

Résine thermodurcissable, orientation des fibres pendant l'écoulement.

Fibres un peu moins courtes

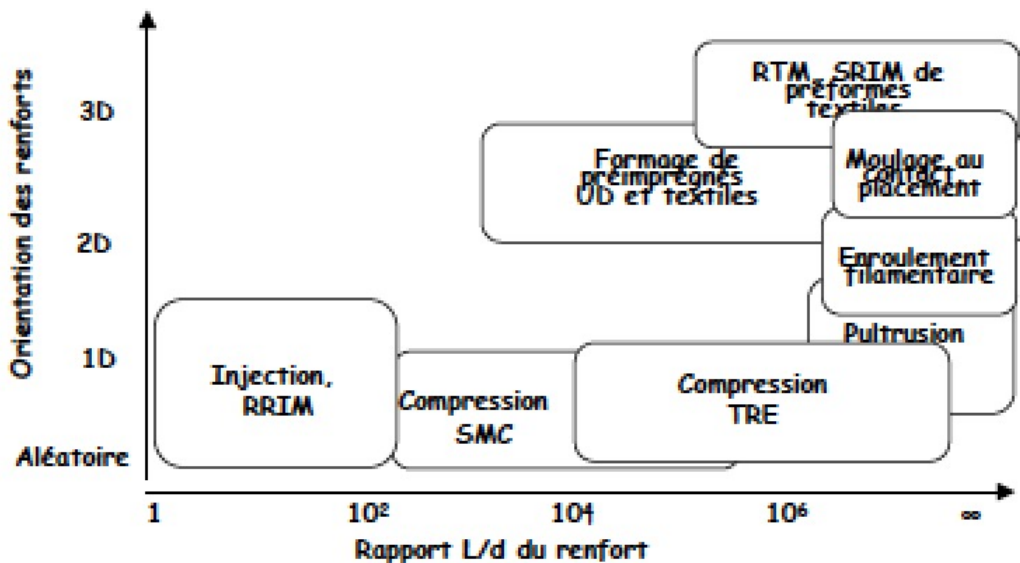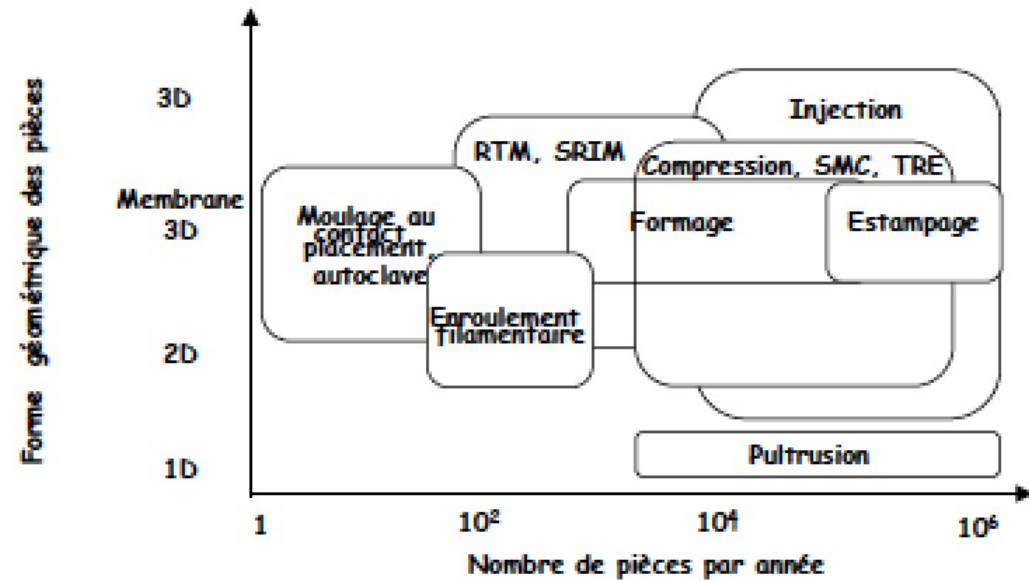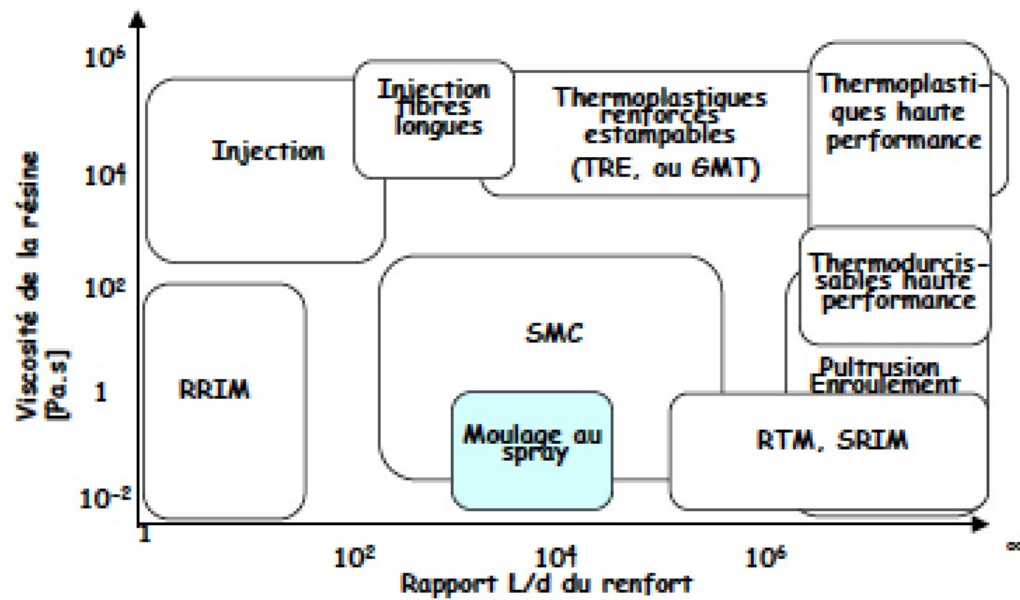


(a) Préimprégnés → moule → mise en forme





(b) Fibres → renfort textile
 Résine → moule → imprégnation par moulage

Moulage au spray


Avantages :	Inconvénients :
Cadence plus rapide que le moulage au contact Sans limitation de dimensions Equipements pas trop importants	Main d'oeuvre importante et qualifiée Peu de constance dans l'épaisseur Propriétés mécaniques pas très élevées

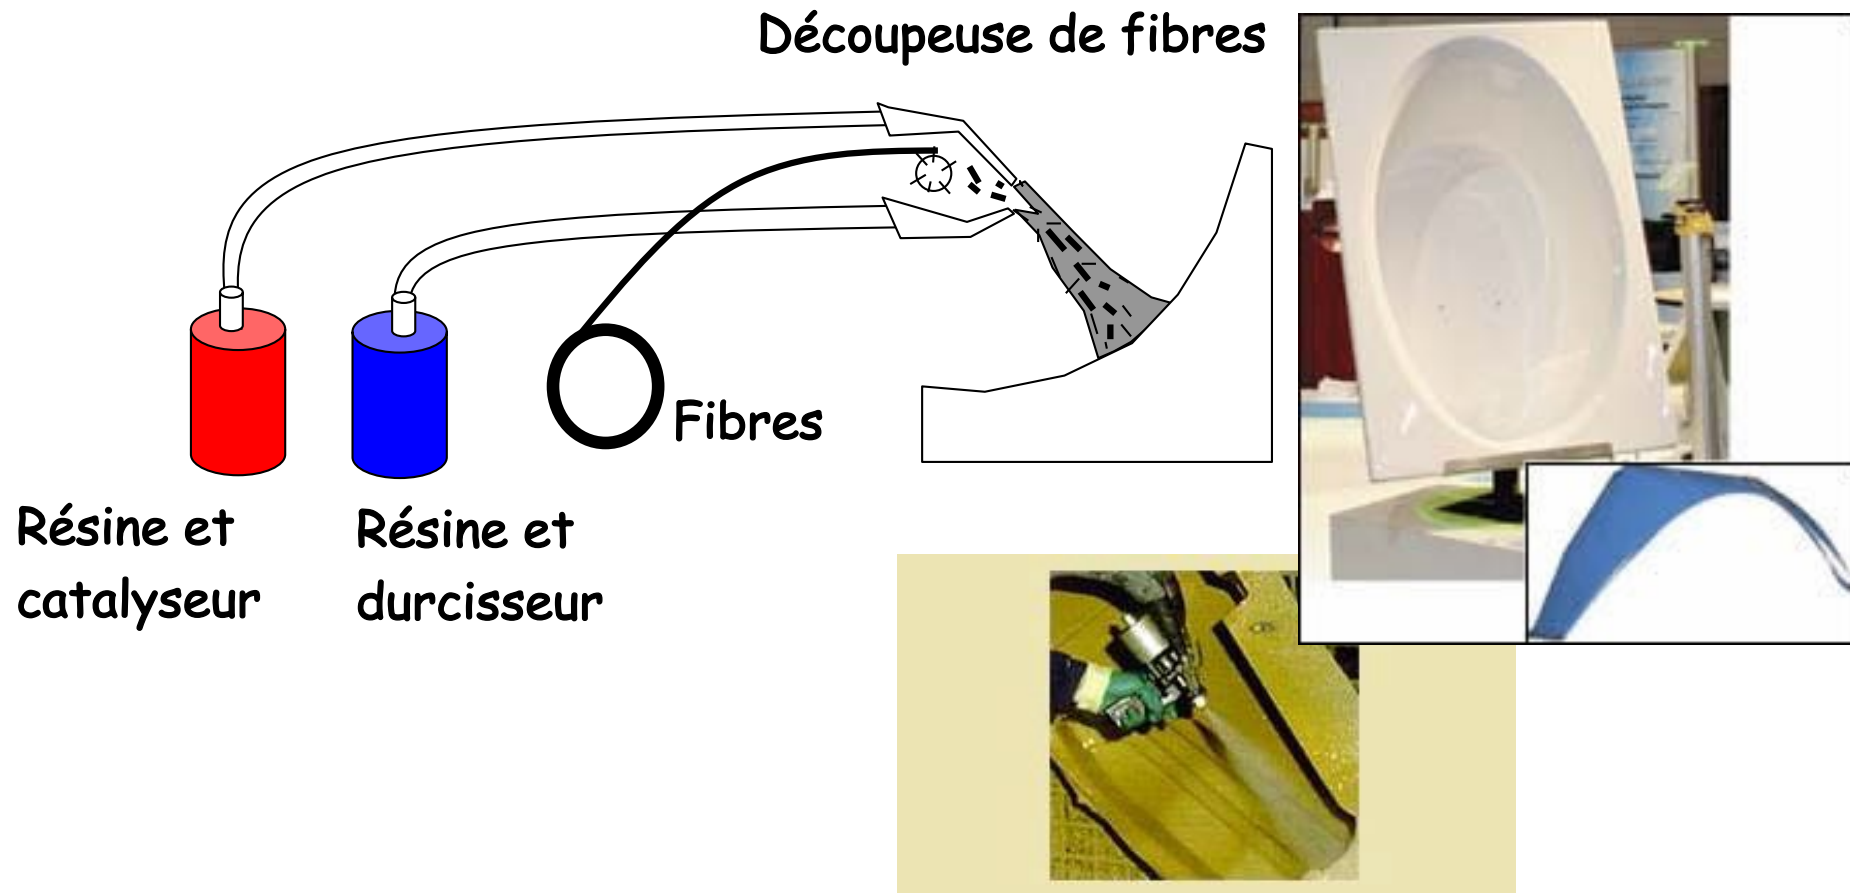

Fibres moins courtes/estampage

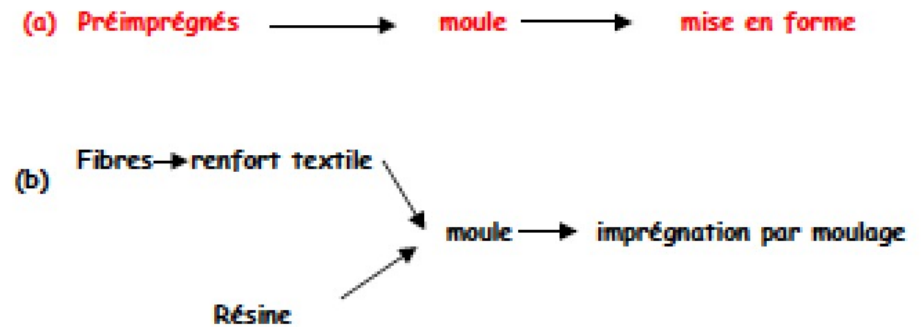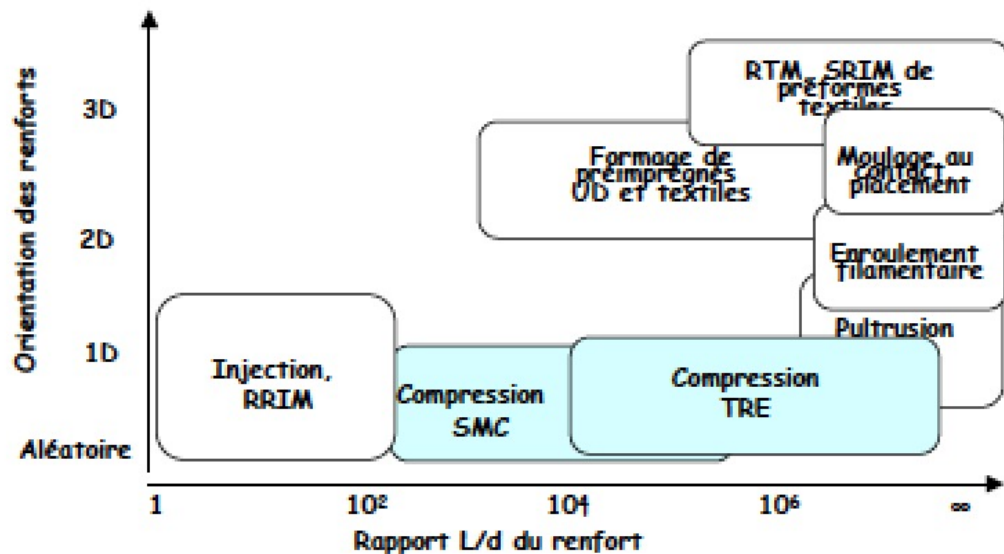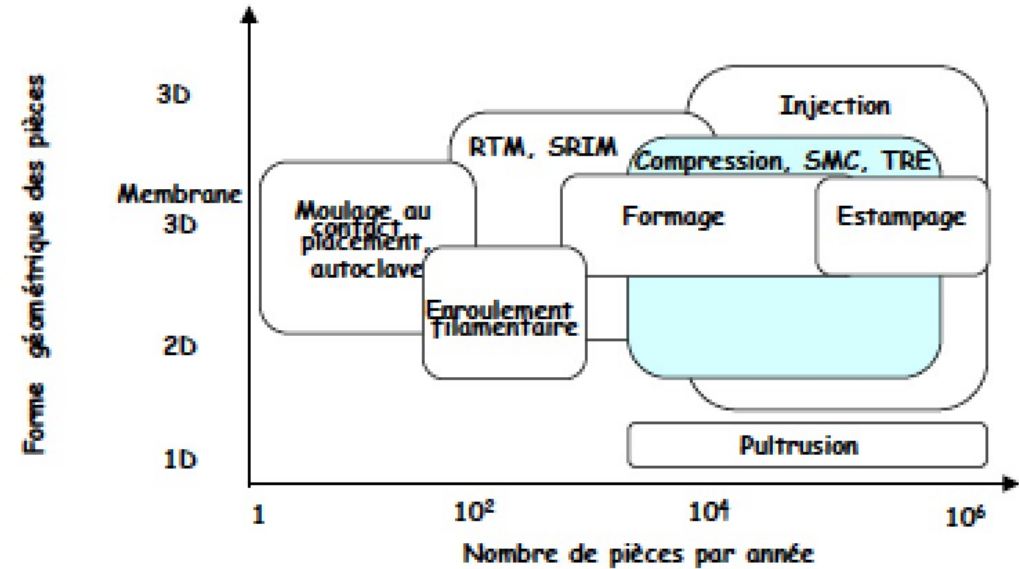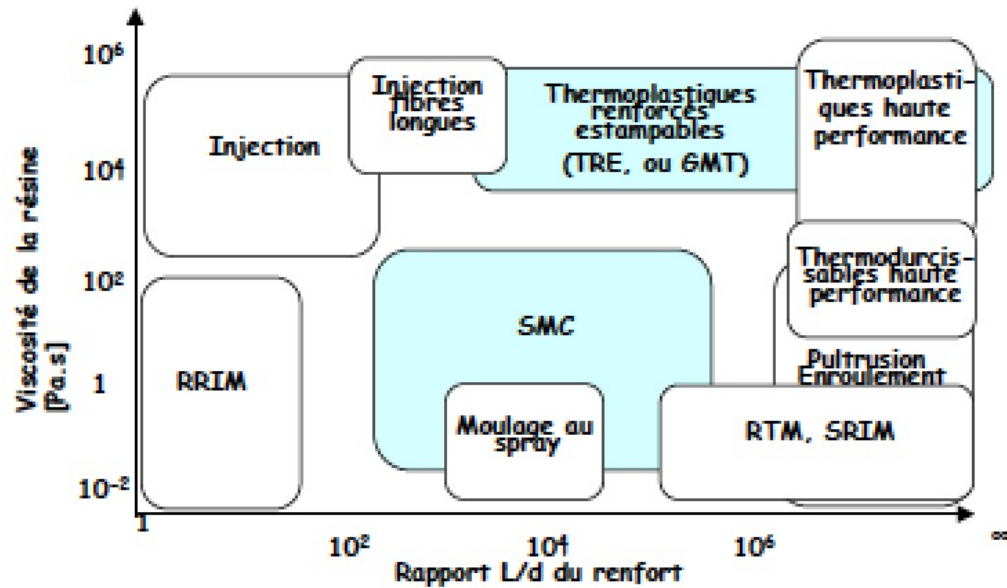

Moulage par compression

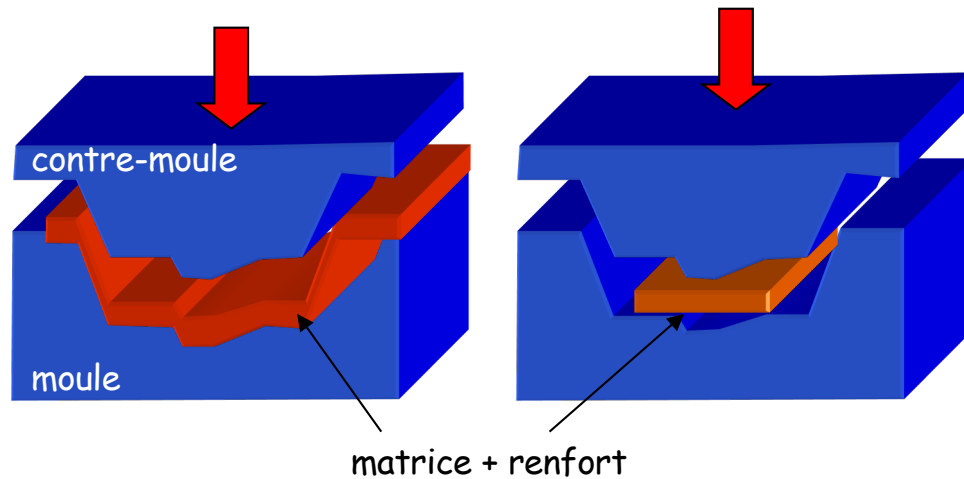


Thermodurcissables et surtout thermoplastiques
Semi-produits à fibres longues :
SMC: sheet moulding compound, verre+ polyester
GMT, TRE: glass mat thermoplastiques, verre + PP

Sans écoulement **Avec écoulement de matière**

Capots, carrosserie de voiture, camion, plaques semi-finies....

Avantages :	Inconvénients :
Moulages de pièces de grandes dimensions Qualité des pièces Cadences élevées	Coût de l'outillage Bavures importantes Dosage préalable nécessaire pour chaque empreinte


Moulage par Compression de Thermoplastiques Renforcés Estampables (GMT)

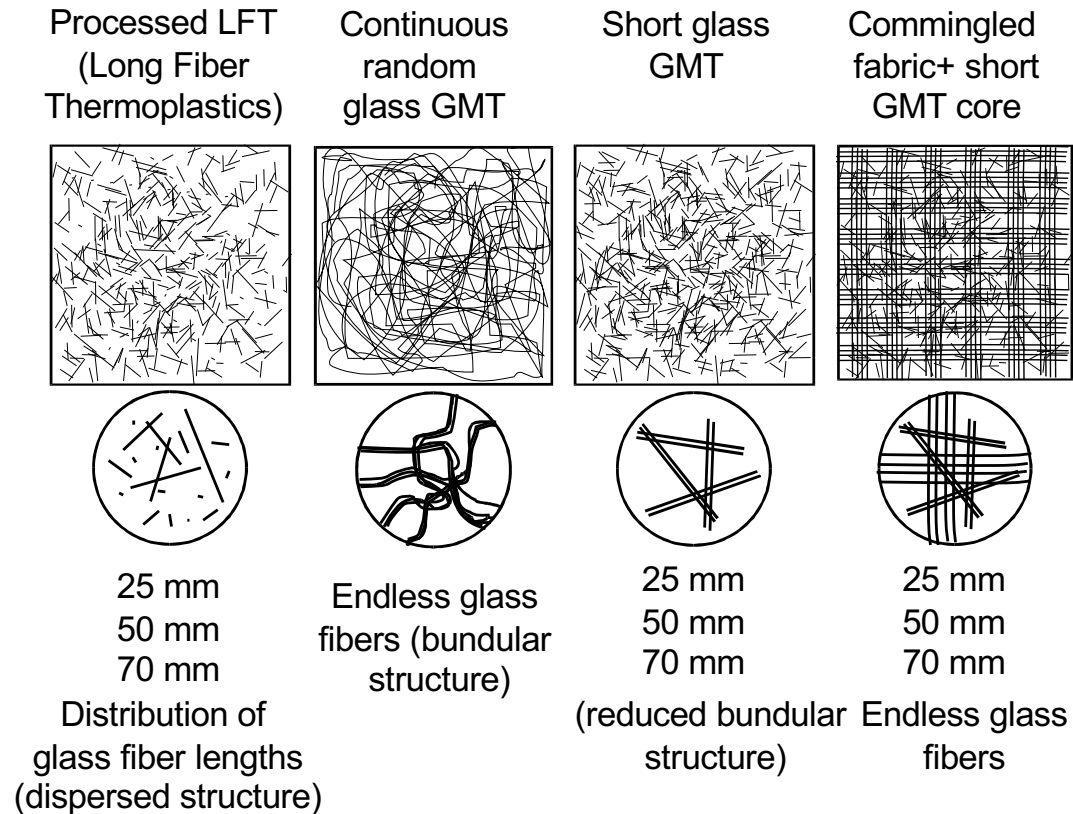

Arrangement des fibres


Moulage par Compression de Thermoplastiques Renforcés Estampables (GMT)

Fabrication des préformes

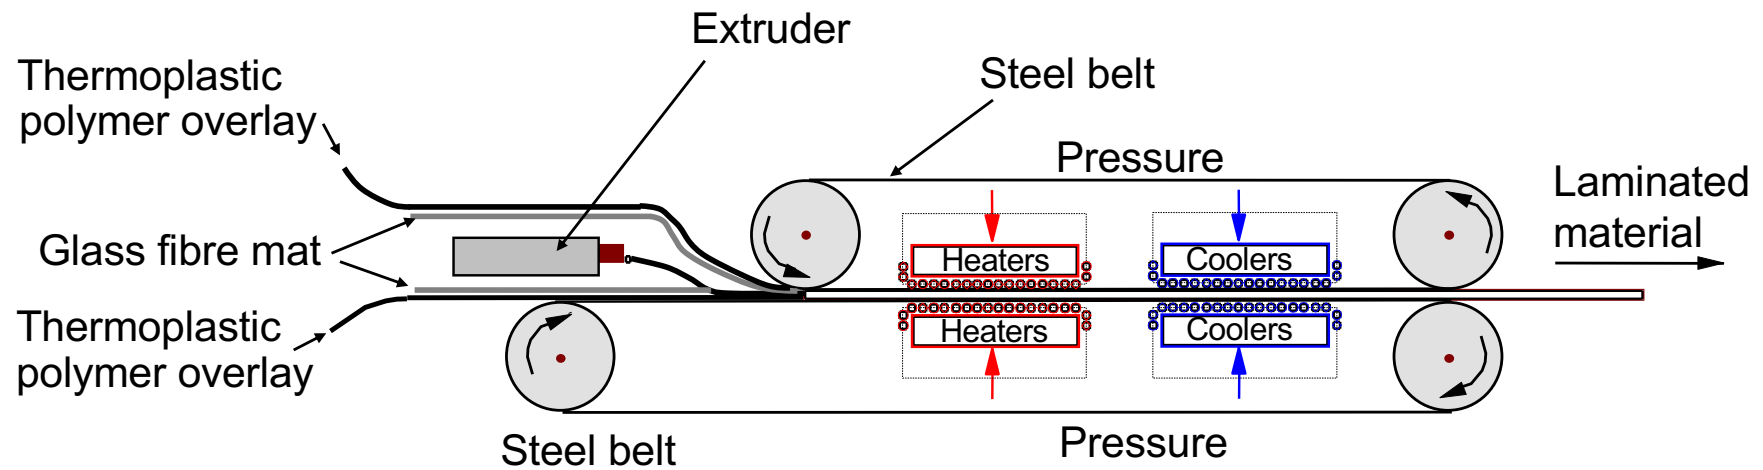


Moulage par Compression de Thermoplastiques Renforcés Estampables (GMT)

Moulage par compression

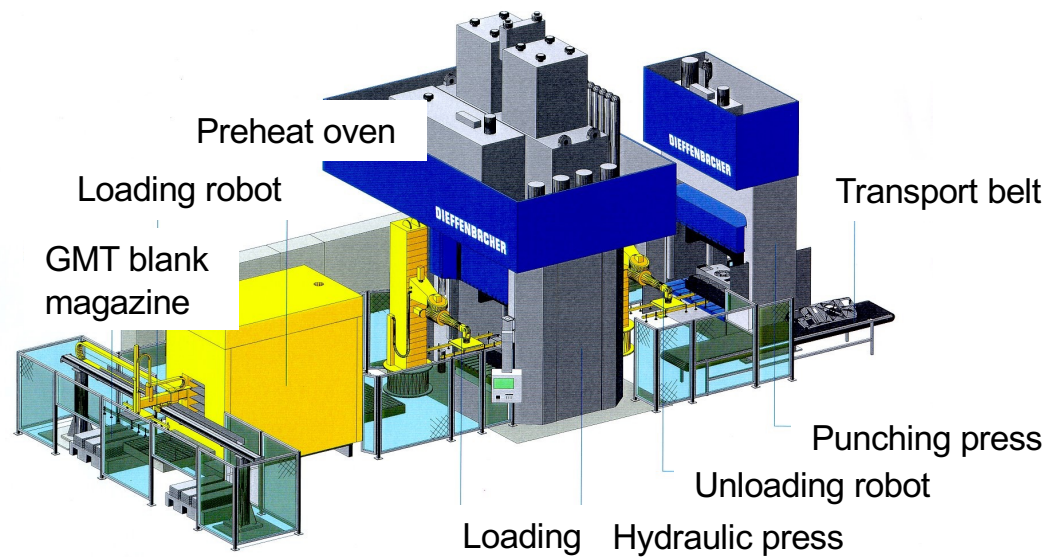


2000 t GMT press for DaimlerChrysler A-class tailgate

Moulage par Compression de Thermoplastiques Renforcés Estampables (GMT) Géométrie des moules

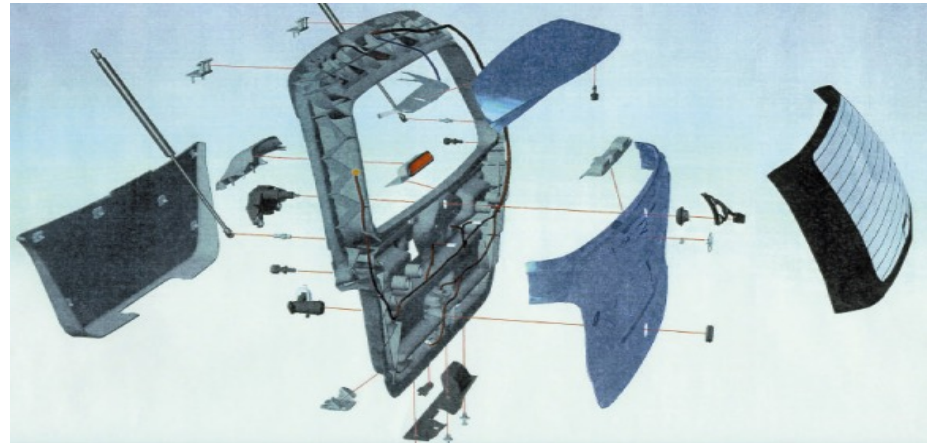



Moulage par Compression de Thermoplastiques Renforcés Estampables (GMT)

Effet de la pression sur la microstructure

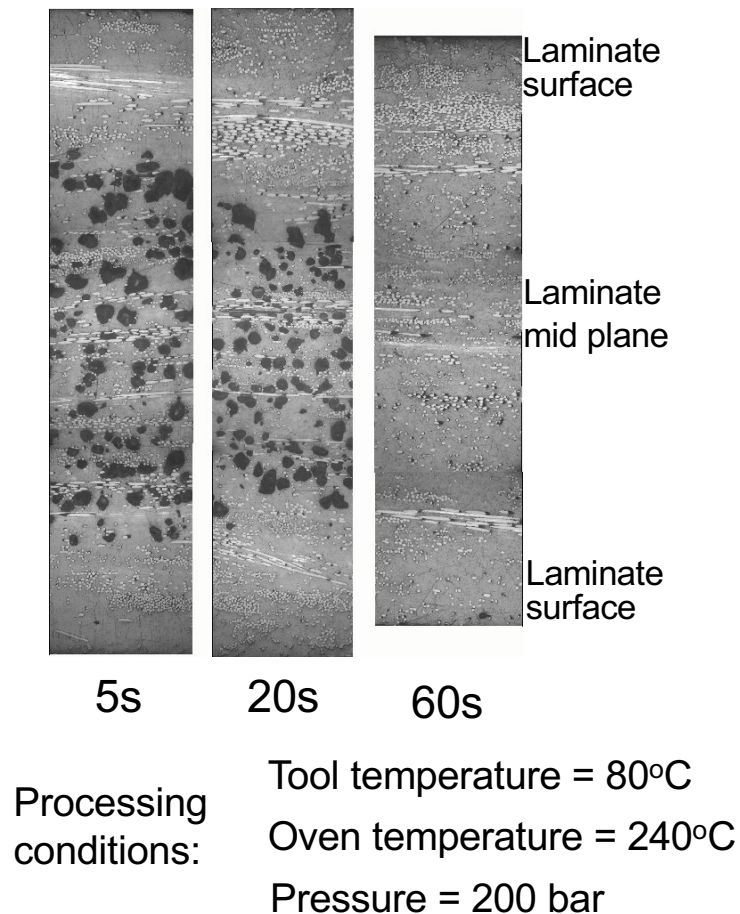

Moulage par Compression de Thermoplastiques Renforcés Estampables (GMT)

Applications

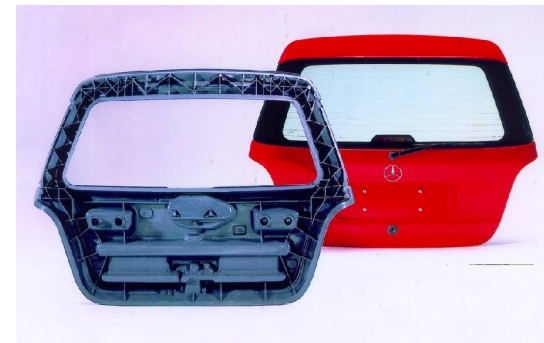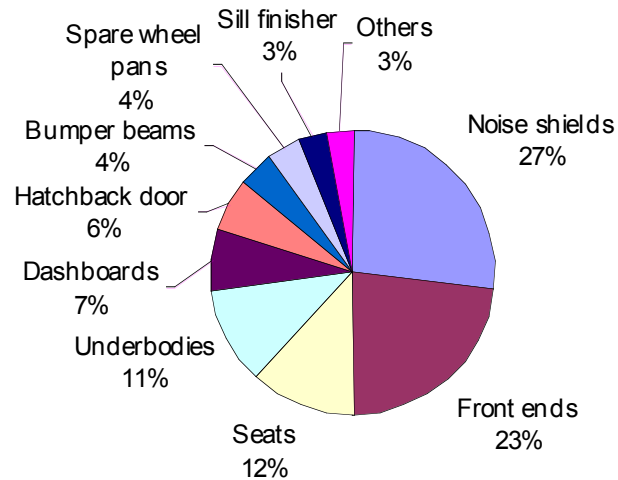

Sheet Moulding Compound (thermodurcissables)

Le SMC se compose de trois constituants principaux :

- Résine polyester insaturée 13% (% massique)
- Fibres de verre (renfort) 25 %
- Carbonate de calcium (charges) 48%

Caractéristiques :


- Longueurs des fibres de verre coupées : 25 mm
- Grammage SMC : 4 kg/m²

Mise en œuvre :


- Température : 140 - 150° C
- Pression : 70 - 100 bars



SMC : préimprégnés

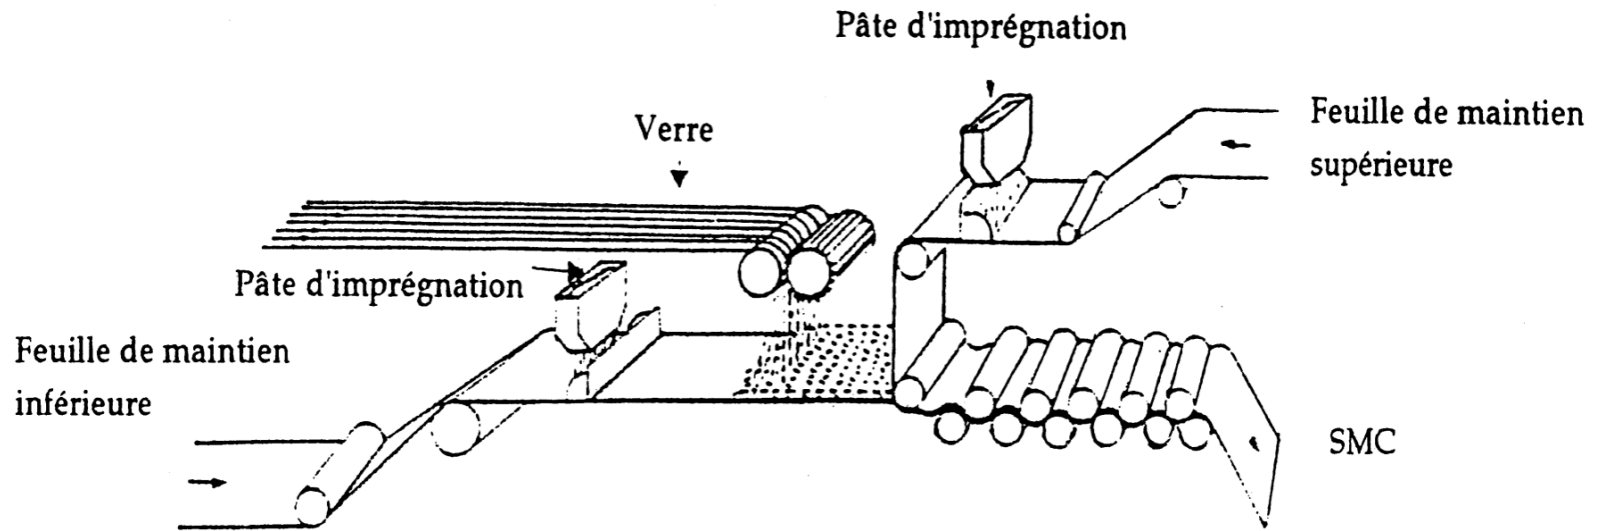


SMC: moulage

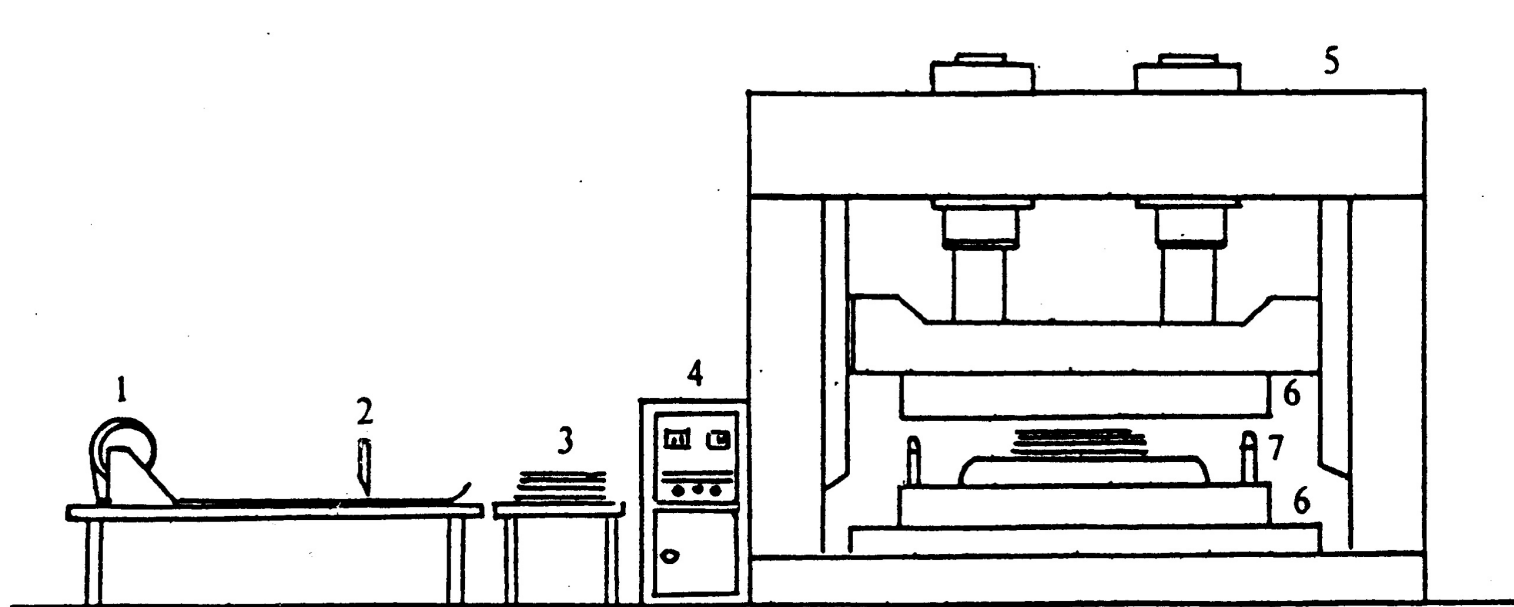

- 1 - Rouleau de SMC
- 2 - Coupe
- 3 - Préparation des « paquets »
- 4 - Armoire de pilotage de la presse


- 5 - Presse hydraulique
- 6 - Moule
- 7 - Matière à mouler

SMC: Rhéologie lors de la mise en oeuvre

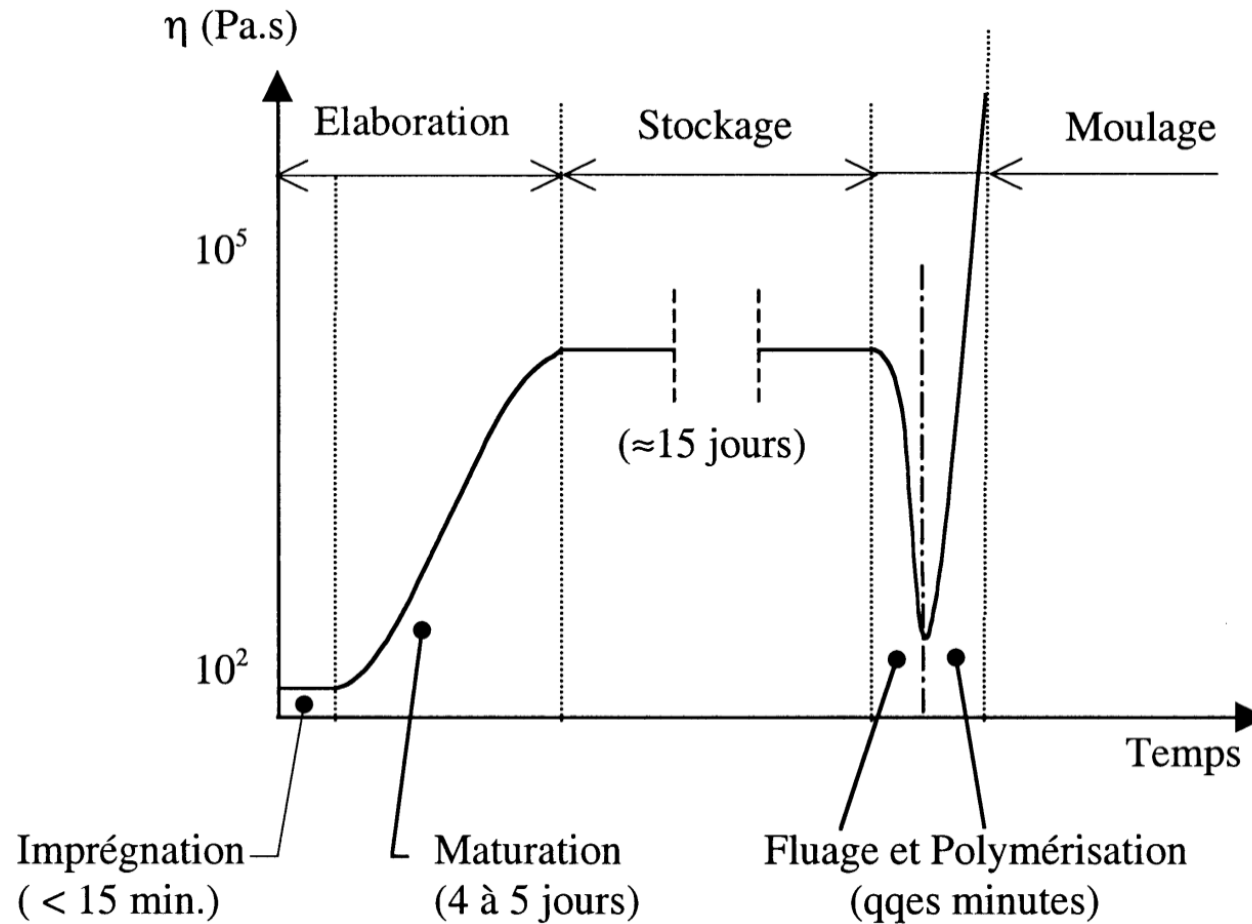


Thermoformage (thermoplastiques)

... à la presse




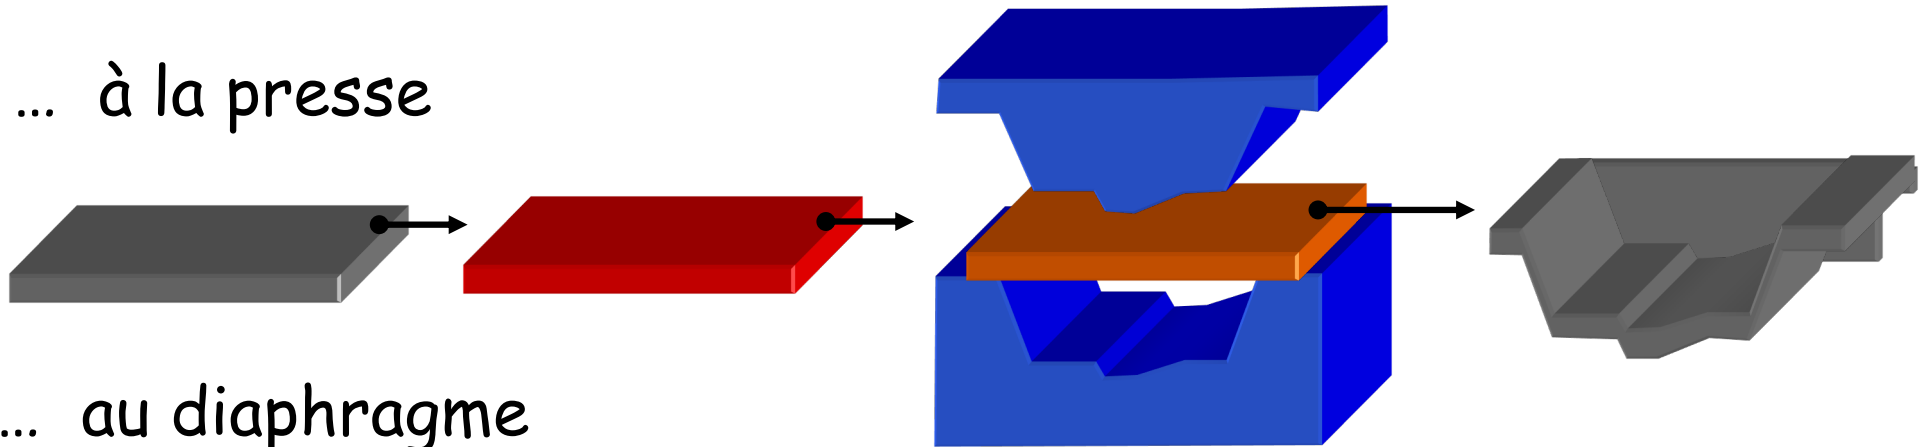


... au diaphragme

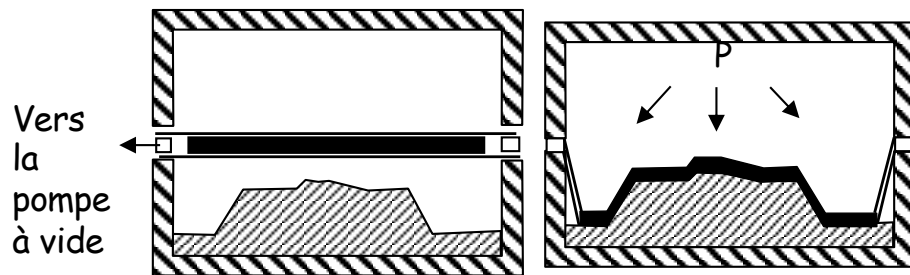


Avantages :	Inconvénients :
Formes complexes Cadences élevées Bonne qualité des pièces	Investissements importants Contrôle des transferts de chaleur

Fibres longues

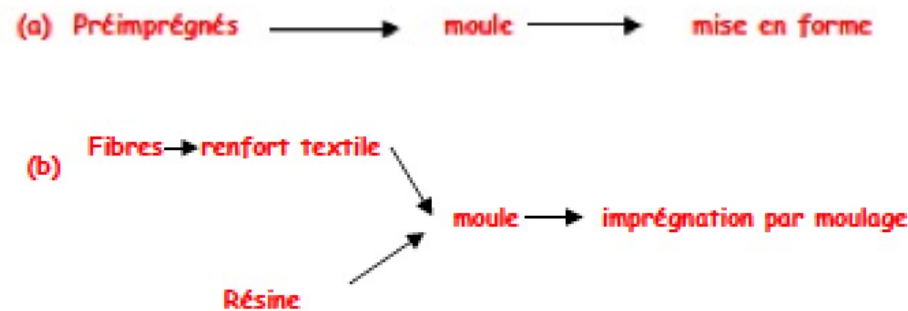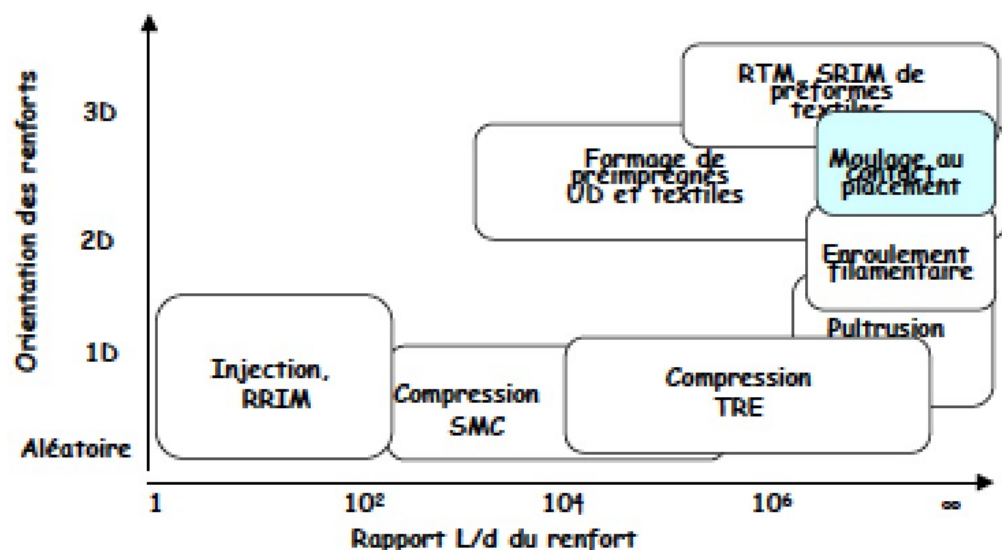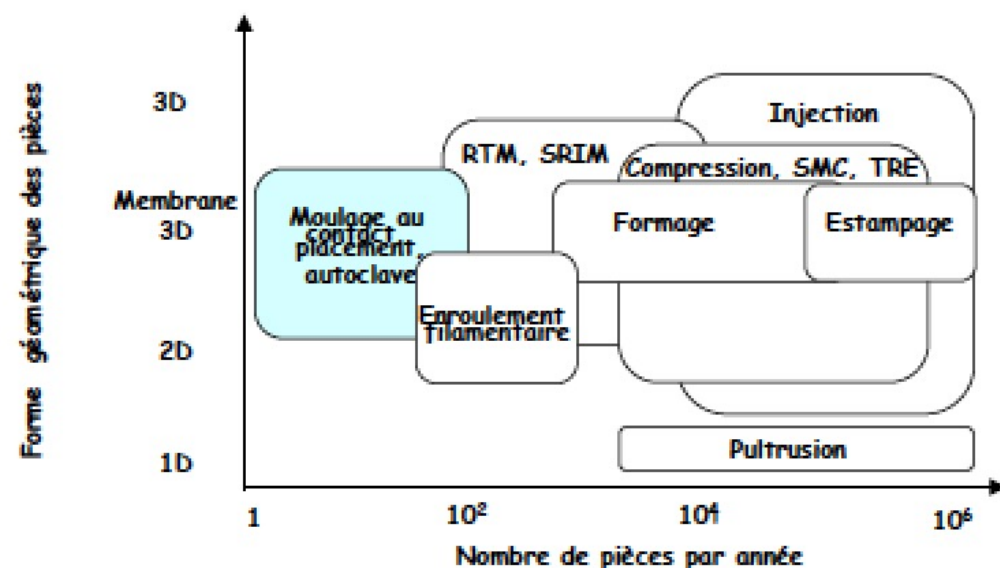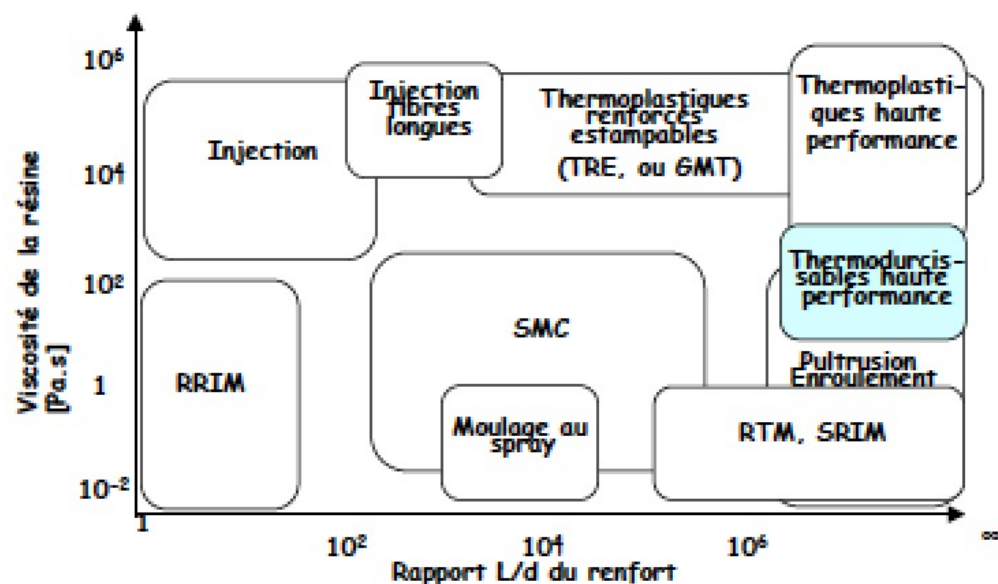

Fibres longues: Moulage au contact

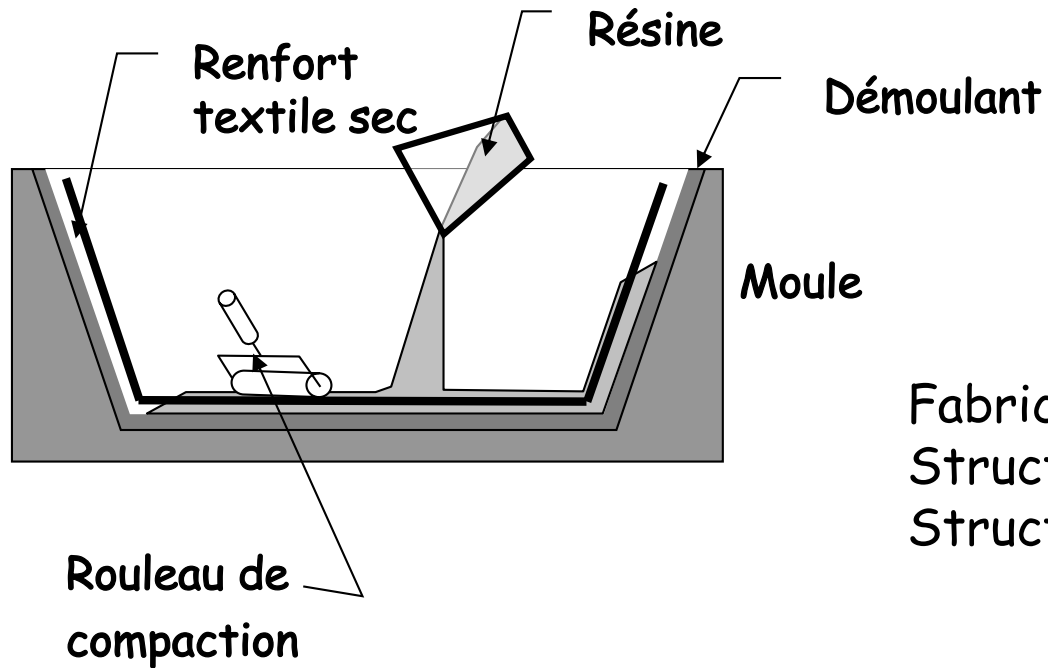


Fabrication de bateaux
Structures d'avions
Structure du génie civil





Avantages :	Inconvénients :
Facilité de mise en oeuvre	Faibles cadences de production
Investissements très faibles	Main d'oeuvre importante
Sans limitation de dimensions	Epaisseur difficile à contrôler
Main d'oeuvre peu qualifiée	Une face brute

Moulage sous vide

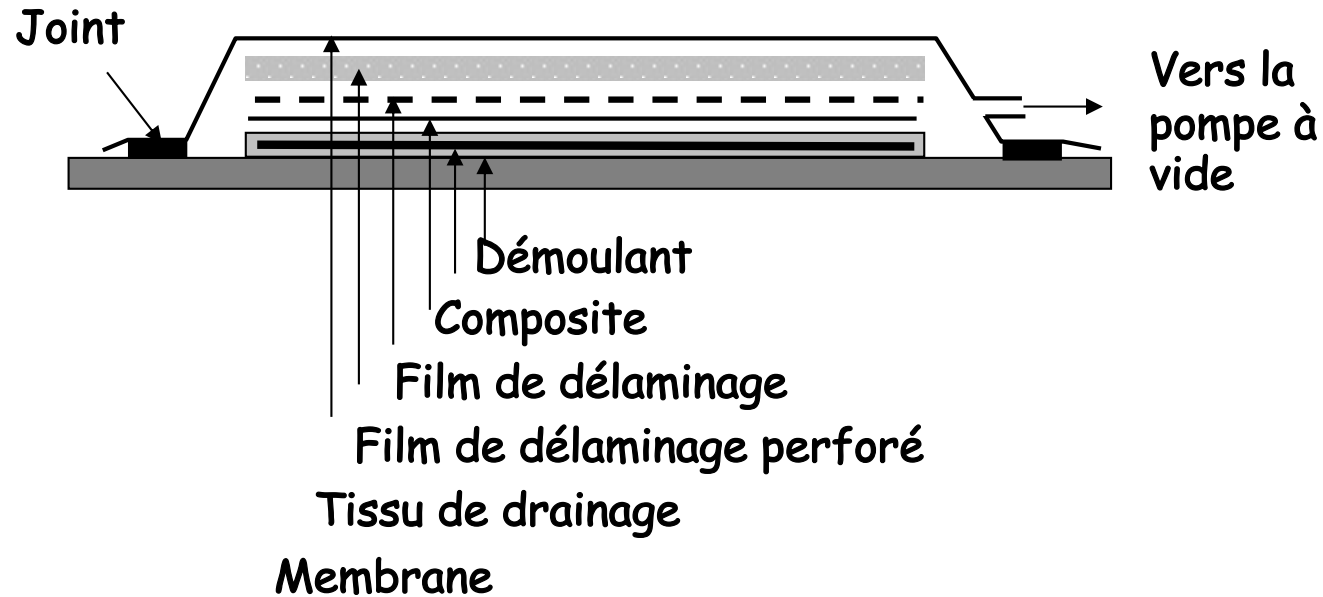




Avantages :	Inconvénients :
Facilité de mise en oeuvre Investissements faibles	Faibles cadences de production Main d'oeuvre importante

Moulage à l'autoclave

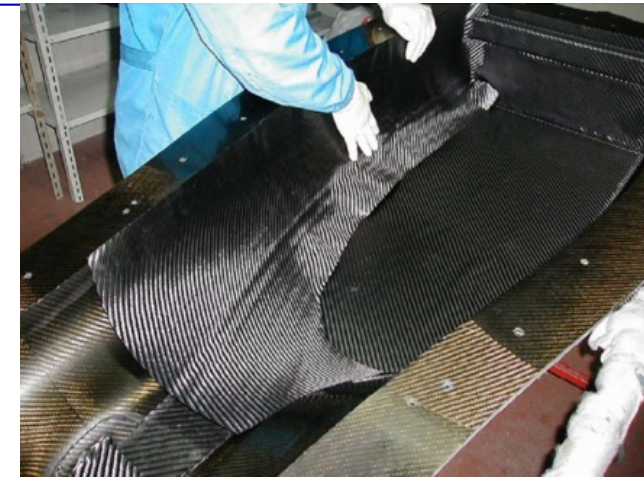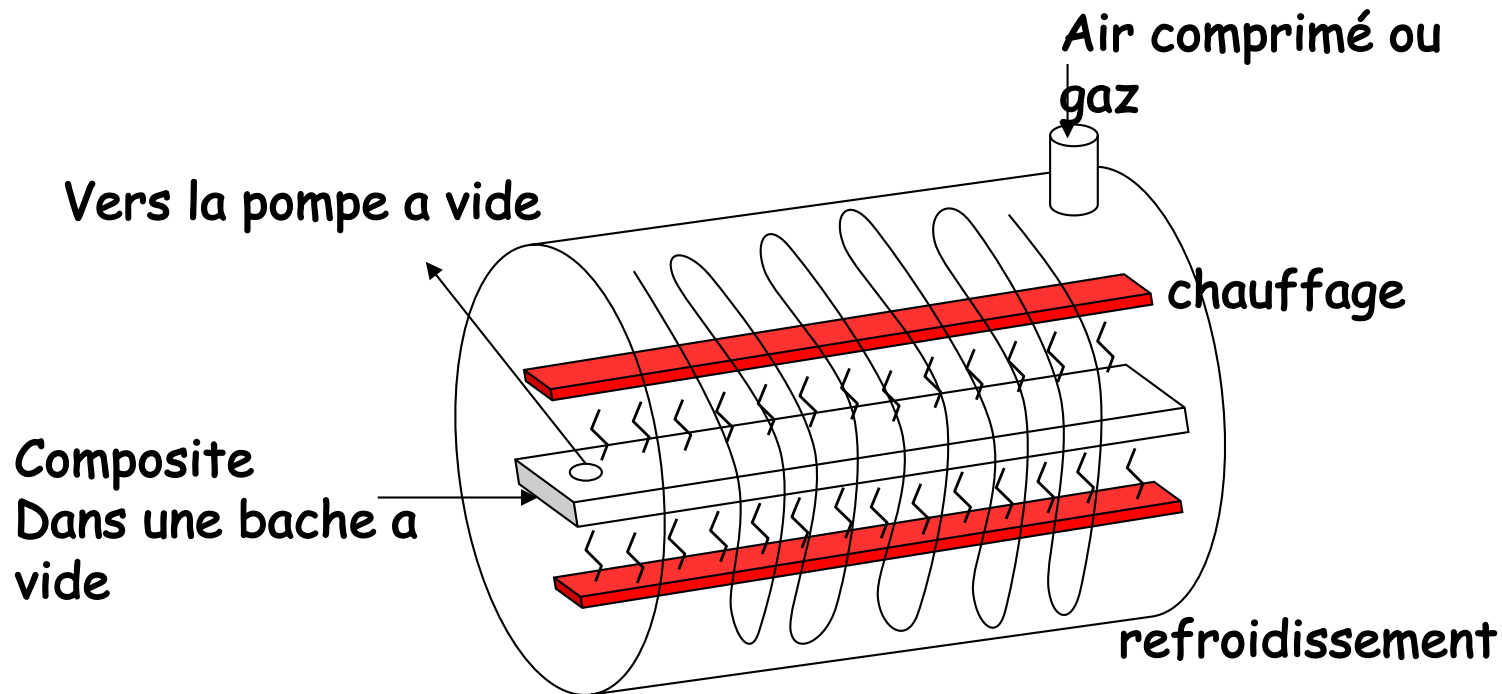

Avantages :	Inconvénients :
Contrôle des paramètres Bonne qualité des composites	Investissements Faibles cadences de production


Sélection

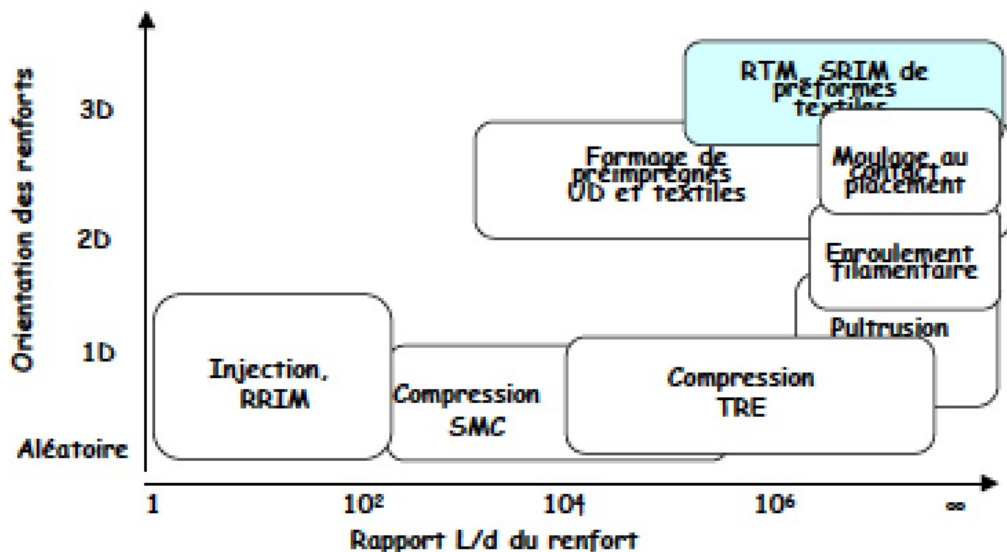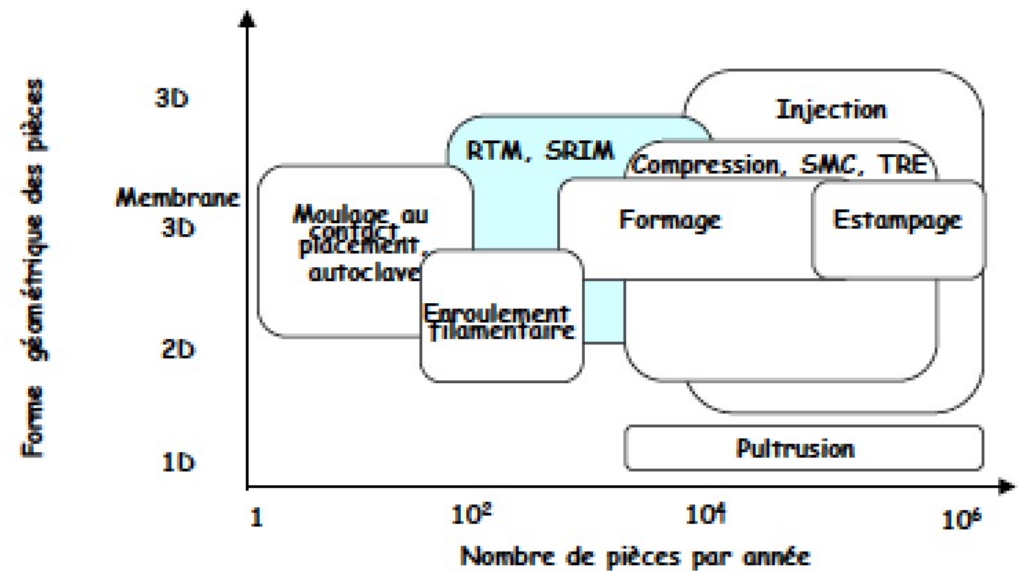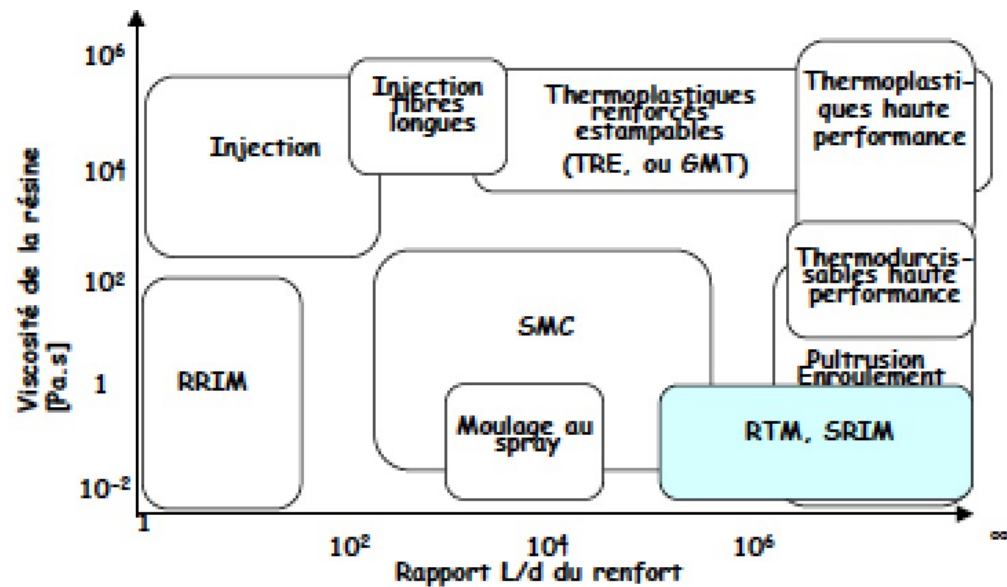

(a) Préimprégnés → moule → mise en forme

(b) Fibres → renfort textile
 Résine → moule → imprégnation par moulage

Transfert et injection de résine

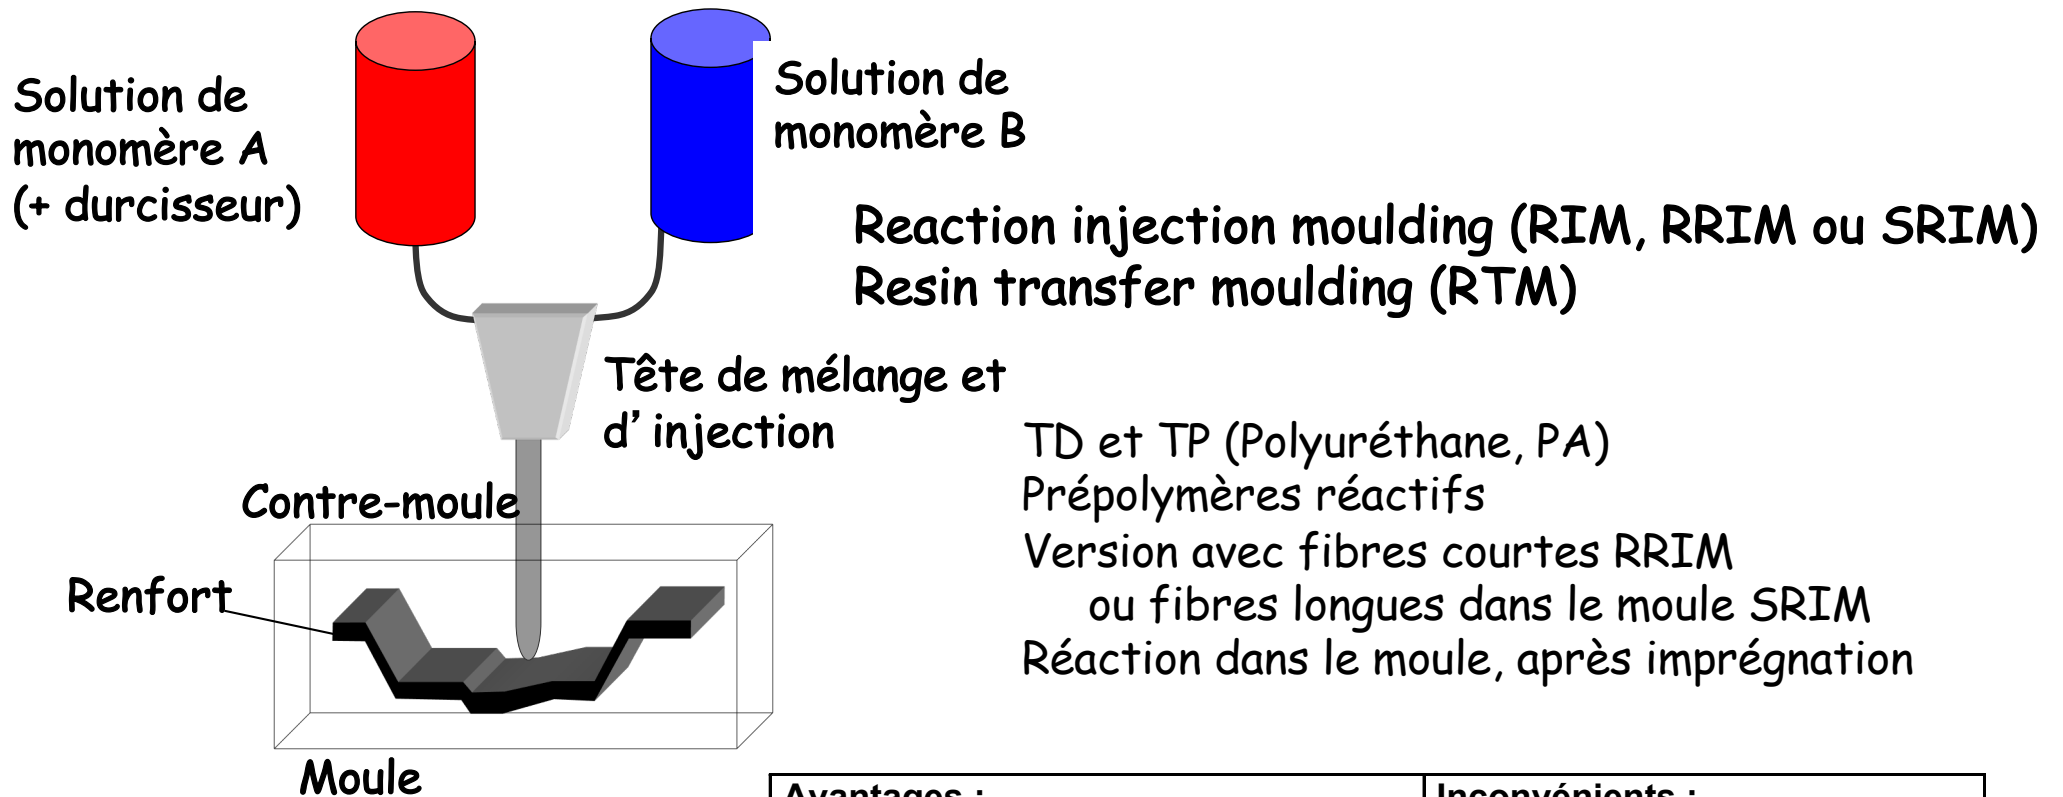

Avantages :	Inconvénients :
Faible consommation d'énergie Pression de moulage faible Possibilité de fabrication de grandes pièces complexes Cycles de moulage courts	Performances thermiques limitées

Transfert et injection de résine



Exemple:
Plancher prototype de
la VW Lupo,
RTM carbone-epoxy
(Alcan Composites,
2004)





Infusion sous vide




Exemple:
Carène de EPFLoop
(2018)



Sélection

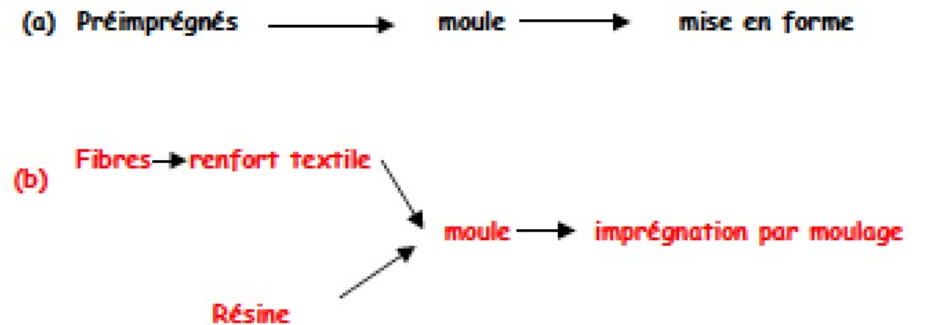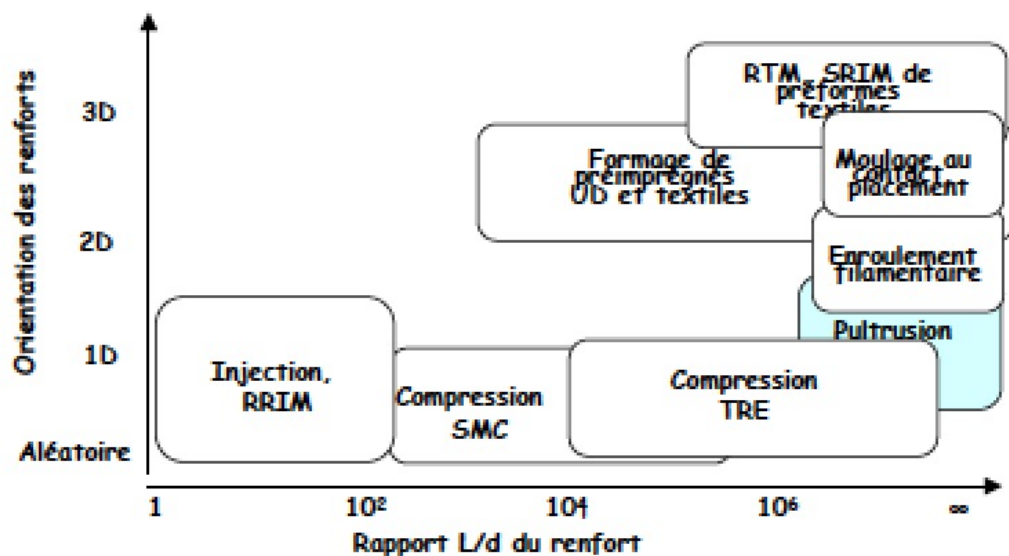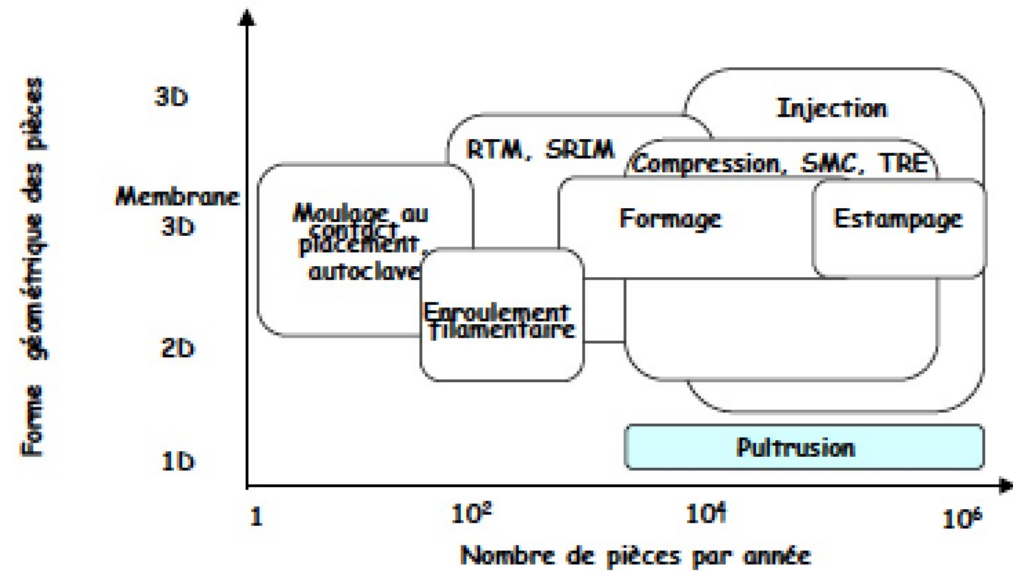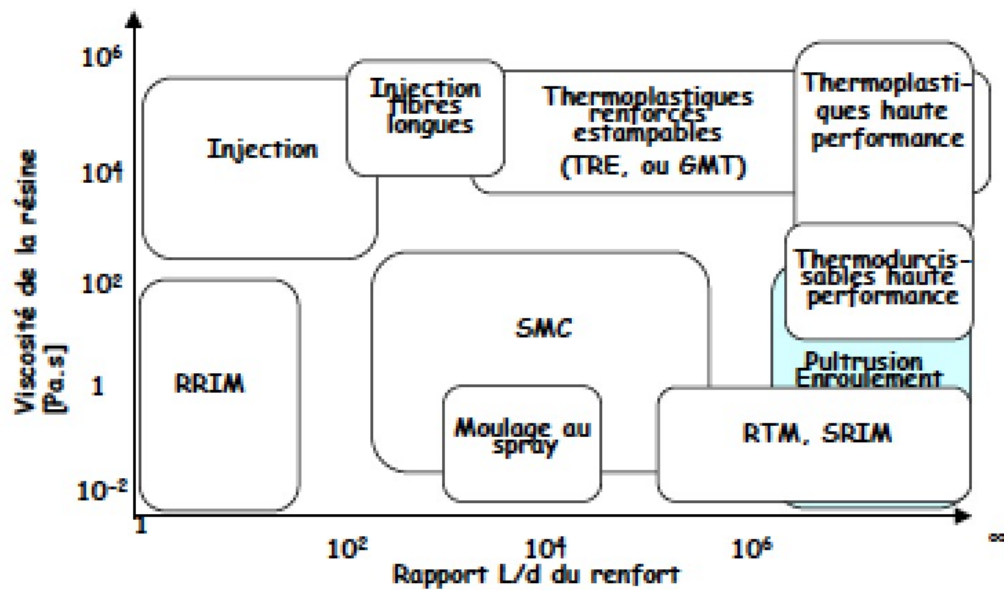

Pultrusion



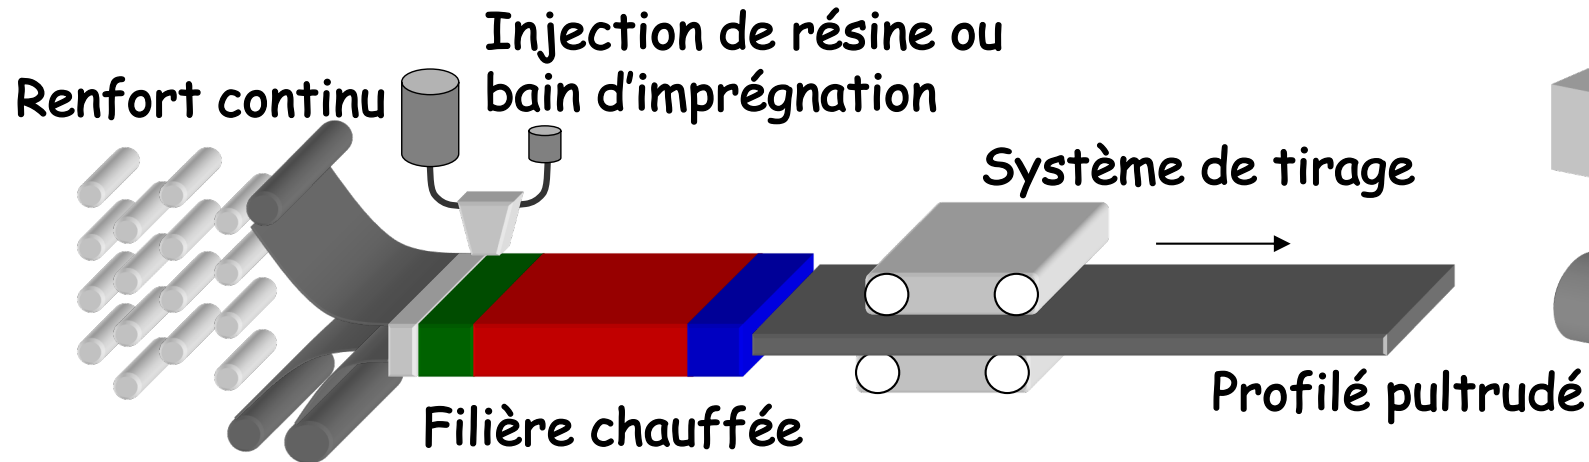


Surtout thermodurcissables et thermoplastiques
Fibres sèches ou fibres préimprégnées

Avantages :	Inconvénients :
Méthode de production en continu Bon contrôle du pourcentage de renfort Grande automatisation possible Vitesses de production élevées Réalisation de formes variables	Investissements assez importants Limitations dans les variations d'épaisseur.



Sélection

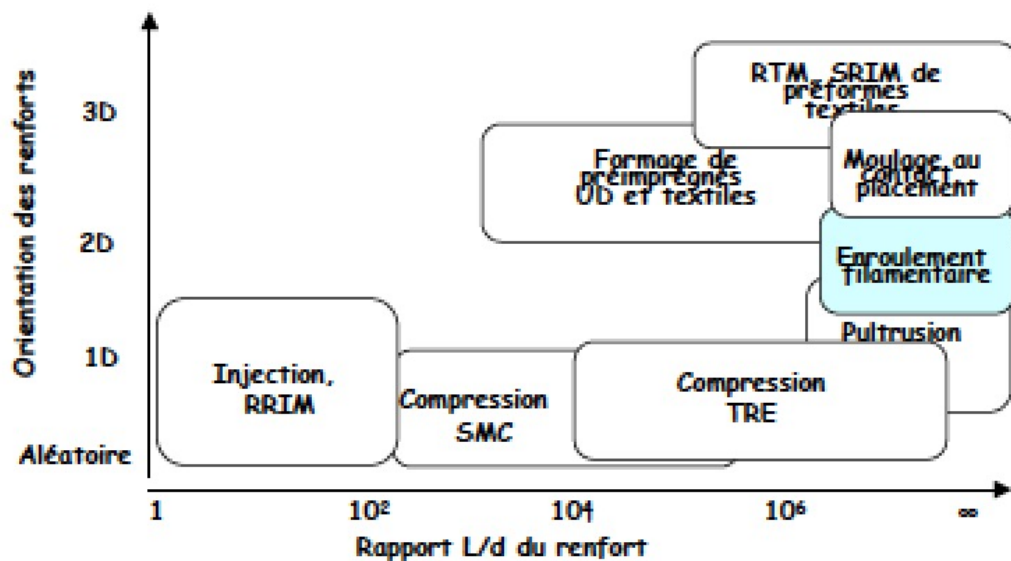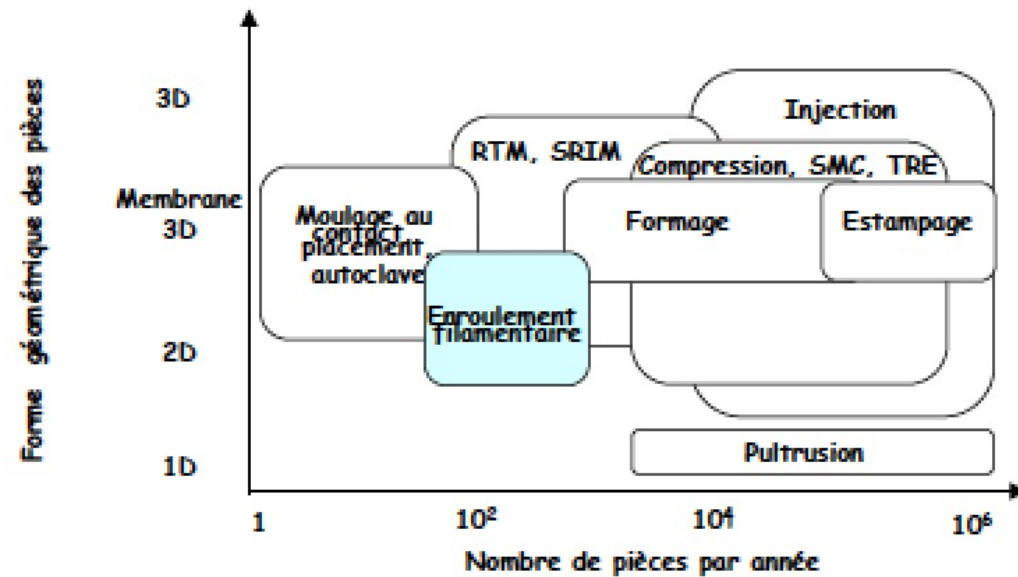
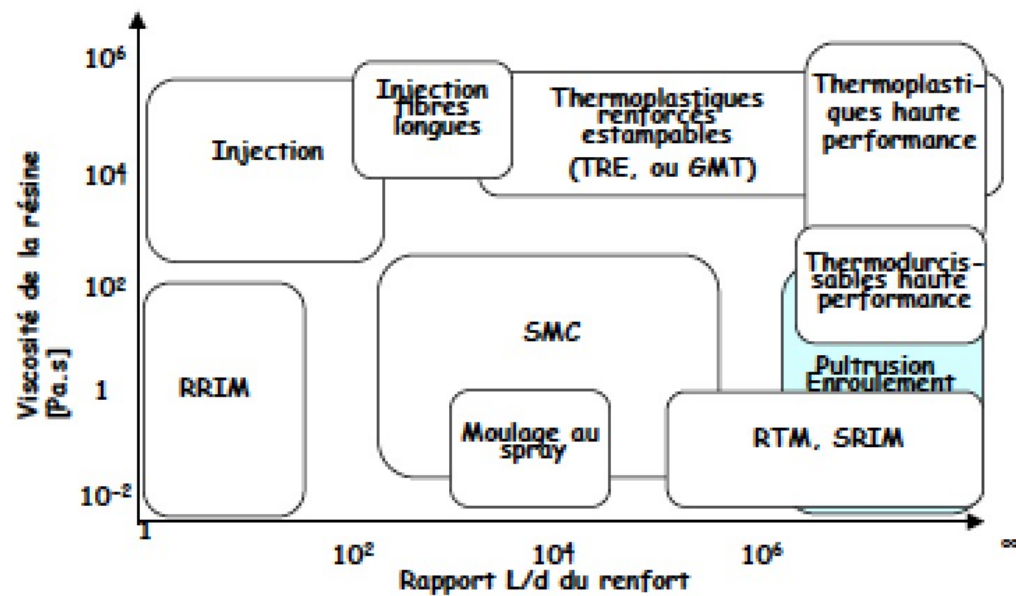


(a) Préimprégnés → moule → mise en forme

(b) Fibres → renfort textile
 Résine → moule → imprégnation par moulage



Enroulement filamentaire

Réservoirs, réservoirs sous pression, tubes...

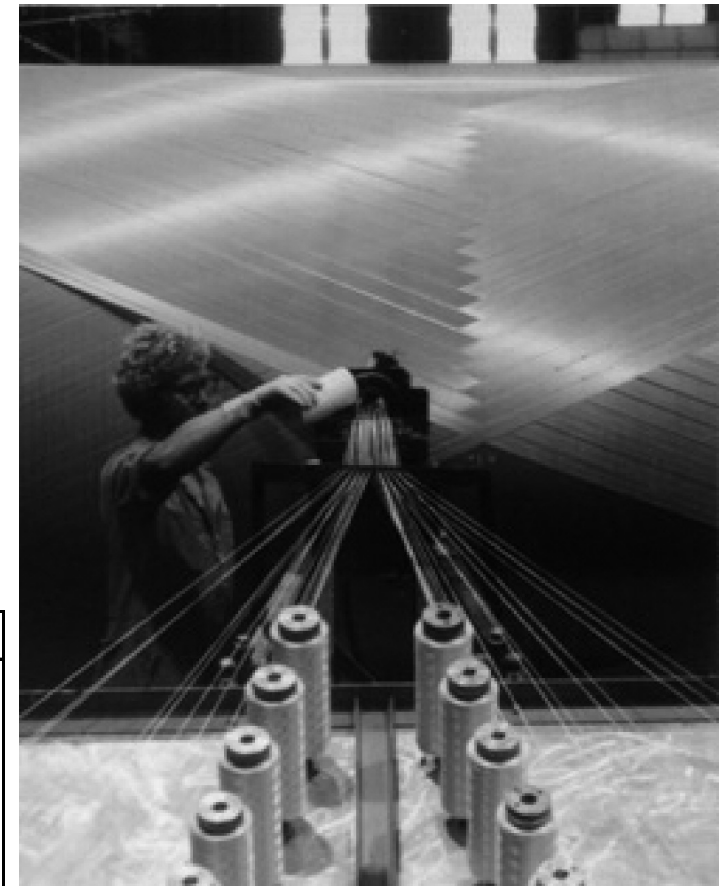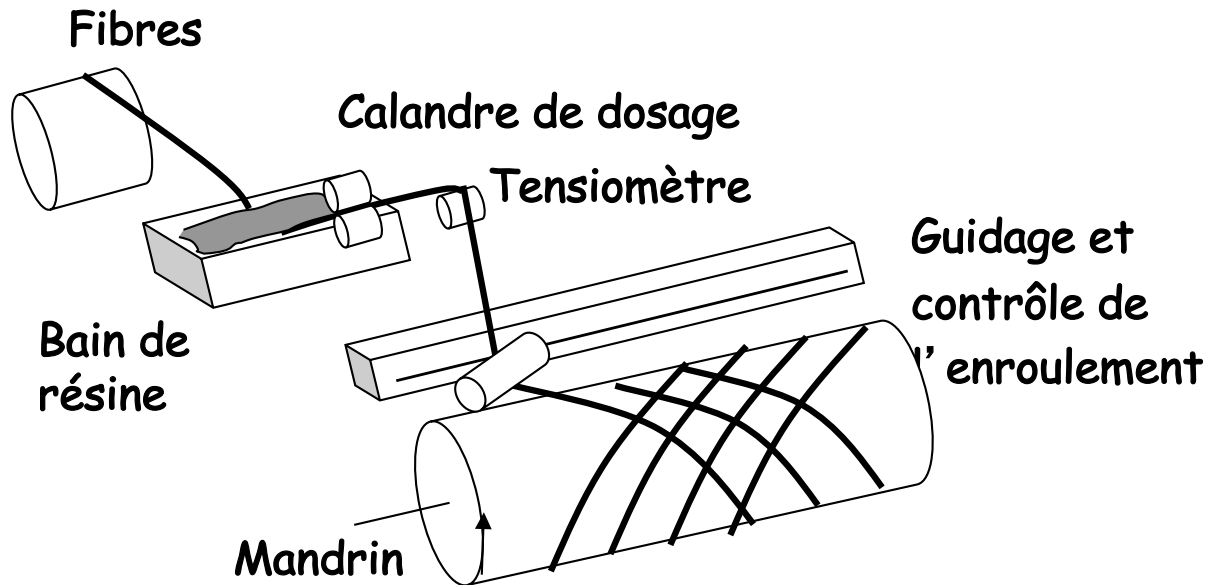

Avantages :	Inconvénients :
Moulage de pièces de révolution, sans limitation de dimensions	Investissements importants
Face intérieure lisse	Cadence de fabrication faibles
Taux de fibres jusqu'à 80%	Face extérieure brute
Orientation des fibres dans le sens préférentiel	

Dépose de ruban

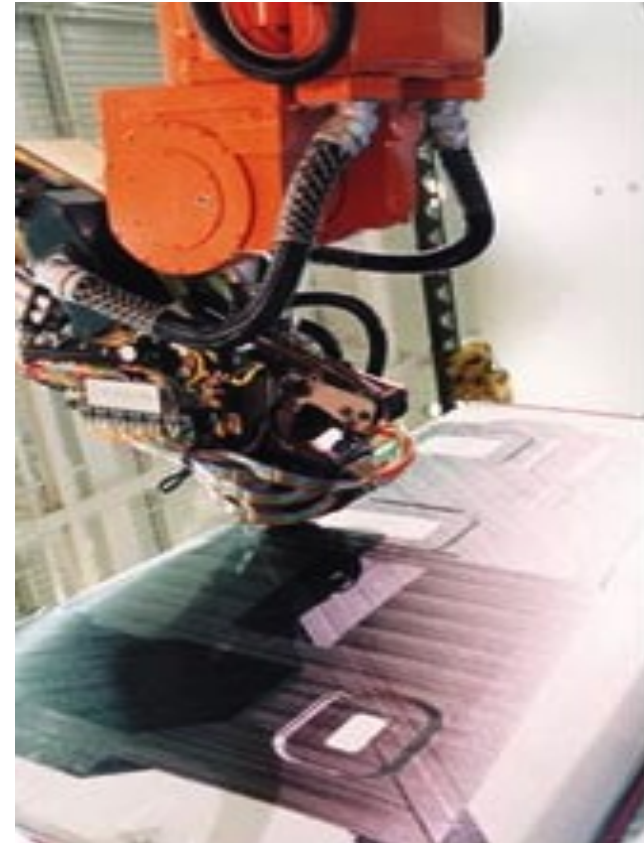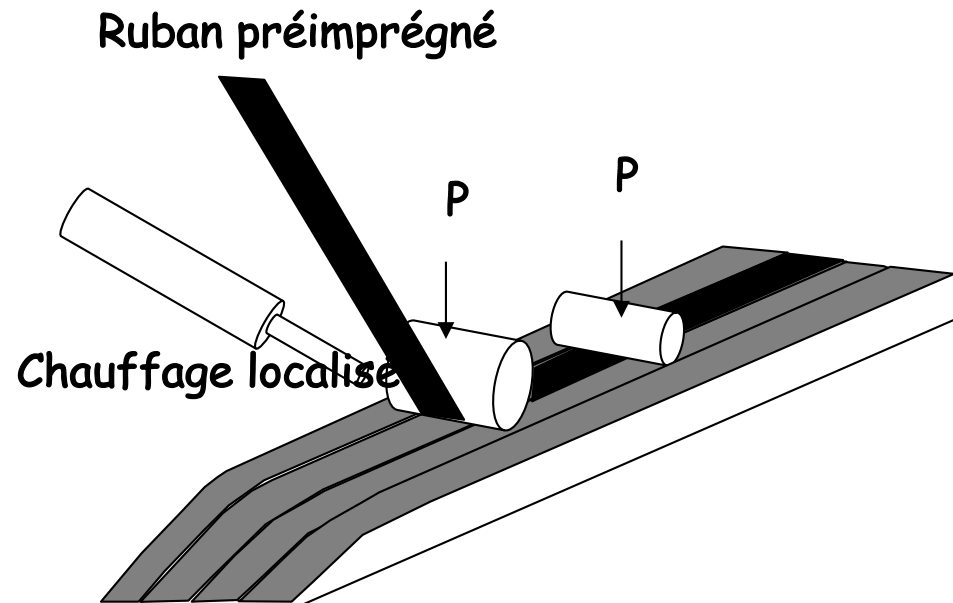

Avantages :	Inconvénients :
Automatisation Placement préférentiel des renforts Pièces convexes et concaves	Investissements importants Contrôle du soudage entre les rubans

Mise en œuvre des composites

En fonction de L/d , puis de l'écoulement...

1- $L/d = 1-100$, fibres courtes ou particules, nanocharges.

A- peu d'écoulement relatif

A1: Injection

A2: Extrusion

2- $L/d = 100-1000$ Fibres courtes

A- peu d'écoulement relatif

A1: Injection

A2: Extrusion

B- Ecoulement à l'échelle de quelques fibres ou particules

B1: Moulage par compression

B2: Moulage par centrifugation

2- $L/d > 1000$ Fibres longues

A- peu d'écoulement relatif:

A1: moulage en autoclave ou bête à vide de préimprégnés

A2: thermoformage de thermoplastiques en feuilles, moule fermé ou diaphragme

A3: moulage de comelés

A4: dépose de rubans

B- Ecoulement à l'échelle d'une mèche de fibres:

B1: Pultrusion

B2: Enroulement filamentaire

B3: fabrication des préimprégnés pour A: GMT, SMC, prepregs, etc..


C- Ecoulement à l'échelle de la pièce:

C1: Liquid composite molding: RTM. VARTM. SRIM, etc...

Critères de choix de la mise en œuvre et des matériaux

Selection Criteria


- Performance visée
- Coûts visés
- Impact sur l'environnement!

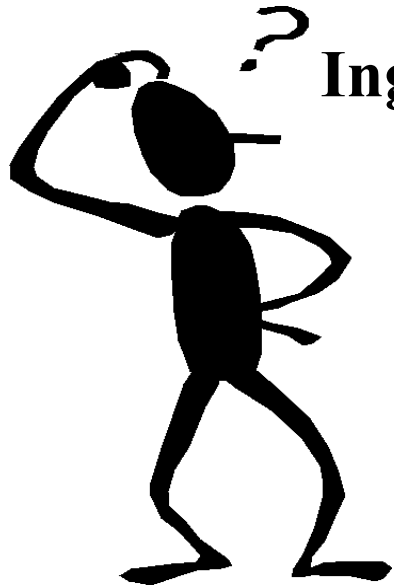

Ingénieur Composites

Evaluation

- Performance – masse, propriétés méca, mise en oeuvre
- Coût – Cost modelling
- Environnement - Life Cycle Assessment (LCA)

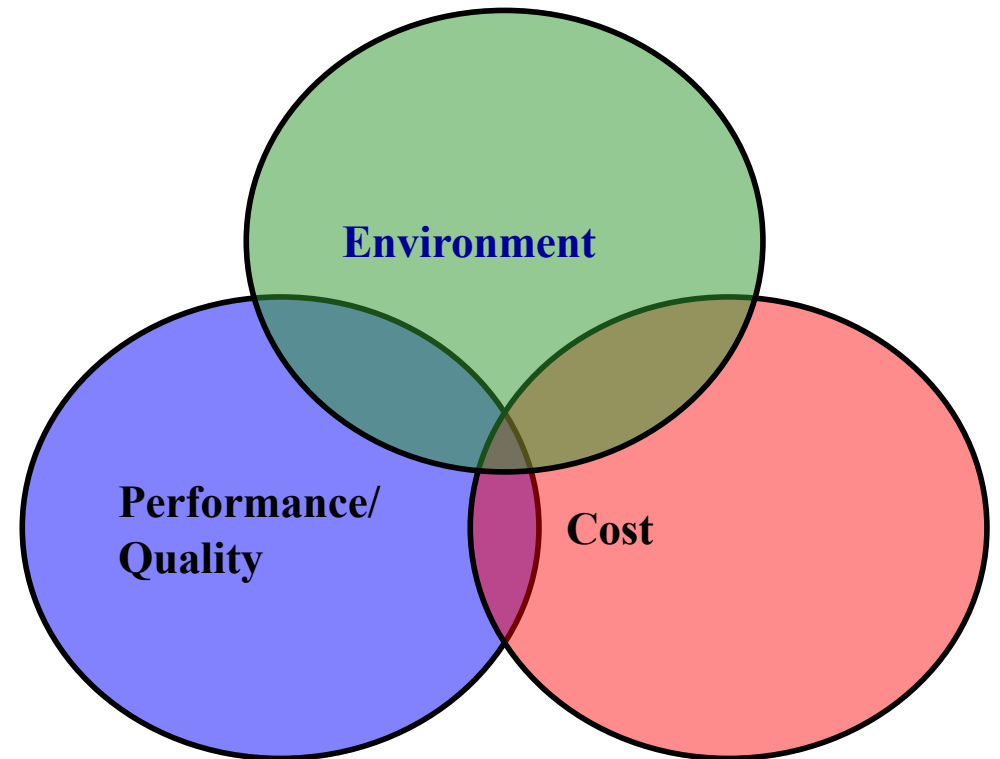

Critères de choix de la mise en œuvre et des matériaux

Attention, valeurs difficiles à estimer, il faut les mesurer!

Manufacturing methods	Energy intensity (MJ/kg)
Autoclave molding	21.9 ^a
Spray up	14.9 ^b
Resin transfer molding (RTM)	12.8 ^b
Vacuum assisted resin infusion (VARI)	10.2 ^b
Cold press	11.8 ^b
Preform matched die	10.1 ^b
Sheet molding compound (SMC)	3.5 ^b
Filament winding	2.7 ^b
Pultrusion	3.1 ^b
Prepreg production	40.0 ^b
Injection molding (hydraulic)	19.0 ^c
Glass fabric manufacturing	2.6 ^d
Iron casting (Cupola)	13.6 ^e

Song and Gutowski, Composites Part A (2009)

A retenir

- Les principales méthodes de mise en oeuvre des composites, en fonction du facteur de forme du renfort, de la distance relative parcourue par la résine, de la complexité des pièces, et des volumes de production/temps de cycle autorisé.
- Prochain cours: les phénomènes physiques et comment les modéliser...